

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PROGETTO A CURA DI

Regione **Piemonte**
Provincia di **Torino**
Comune di **Rivarolo**

Stazione appaltante **Amministrazione Comunale**

Lavori di: **“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A
RIVAROLO CANAVESE”**

Impresa: **PREVE COSTRUZIONI spa – Via Provinciale Boves 12 - ROCCAIONE
(CN) P.iva 00185120045**

Contratto in data **27.10.2023 n.6498/2023 di rep. registrato a Rivarolo**
Importo contrattuale: **€.960.624,72 IVA 10% esclusa**
Importo contrattuale a seguito perizia: **€.1.088.673,18 IVA 10% esclusa**

Codice unico progetto: **E93C22000440006**
Codice identificativo gara: **99413093B6**

Allegato A - REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PERIZIA DI VARIANTE



Il direttore dei lavori:

ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI
Corso Roma, 67 - Crescentino (VC)
T. +39 0161841850
studio@architettochiocchetti.it
maurizio.chiocchetti@archiworldpec.it

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

PREMESSA

Il presente documento consiste in un elaborato di riscontro tecnico-grafico sulle esecuzioni degli interventi di adeguamento strutturale in variante rispetto a quanto previsto nel progetto di **RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE**” in corso di realizzazione nel Comune di RIVAROLO (TO) in Via Rocco Meaglie, su un’area di proprietà comunale.

Di seguito vengono analizzati singolarmente gli interventi attraverso estratti di sintesi degli elaborati strutturali correlati al progetto, in modo da eseguire un raffronto tra:
Stato di Progetto ed Esecuzione in opera

La volontà è quella di illustrare schematicamente gli imprevisti riscontrati in corso di realizzazione, cause imprevedibili in corso di redazione progettuale dell’intervento, con l’obiettivo di definire quelle che sono le variazioni di quanto previsto in progetto.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

ELABORATI DI RIFERIMENTO

Si rimanda per maggiori approfondimenti agli elaborati di progetto consegnati:

Progetto Strutturale

E ST R 001 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

E ST R 002 TABULATI NUMERICI - Pre interventi (Allegato alla Relazione di calcolo strutturale)

E ST R 003 TABULATI NUMERICI - Post interventi (Allegato alla Relazione di calcolo strutturale)

E ST R 004 PIANO DI MANUTENZIONE

E ST T 100 PLANIMETRIA FONDAZIONI E PILASTRI - Stato di fatto

E ST T 101 PLANIMETRIA PIANO TERRENO (primo solaio) - Stato di fatto

E ST T 102 PLANIMETRIA PIANO PRIMO (secondo solaio) - Stato di fatto / SEZIONE A-A - Stato di fatto

E ST T 103 PLANIMETRIA PIANO COPERTURA (terzo solaio) - Stato di fatto

E ST T 104 PLANIMETRIA FONDAZIONI E PILASTRI-Stato di progetto-Individuazione interventi di adeguamento

E ST T 105 PLANIMETRIA PIANO TERRENO - Stato di progetto - Interventi di demolizione nel solaio

E ST T 106 MURATURA DI RINFORZO M_1 - M_2 - Stato di progetto

E ST T 107 MURATURA DI RINFORZO M_3 - Stato di progetto

E ST T 108 MURATURA DI RINFORZO M_4 - Stato di progetto

E ST T 109 MURATURA DI RINFORZO M_5 (parte 1) - Stato di progetto

E ST T 110 MURATURA DI RINFORZO M_5 (parte 2) - Stato di progetto

E ST T 111 MURATURA DI RINFORZO M_6a - M_6b - Stato di progetto

E ST T 112 MURATURA DI RINFORZO M_7a - M_7b - M_7c - Stato di progetto

E ST T 113 MURATURA DI RINFORZO M_8 - M_9 (parte 1) - Stato di progetto

E ST T 114 MURATURA DI RINFORZO M_8 - M_9 (parte 2) - Stato di progetto

E ST T 115 MURATURA DI RINFORZO M_10 - Stato di progetto

E ST T 116 PILASTRO P_6 - P_14 - P_15 - Stato di progetto

E ST T 117 PILASTRO P_31 - P_32 - P_46 - P_48 - Stato di progetto


E ST T 118 PILASTRO P_45 - P_56 - P_58 - Stato di progetto

E ST T 119 PILASTRO P_55 - P_64 - P_65 - Stato di progetto


E ST T 120 PILASTRO P_57 - P_66 - P_67 - Stato di progetto

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M1-M2

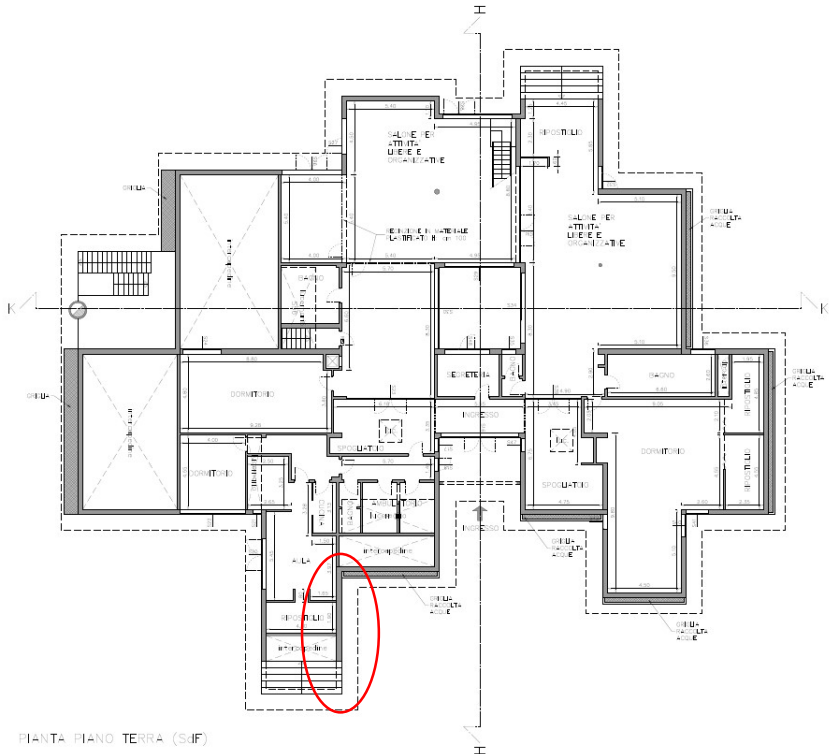


Muratura di rinforzo M_1, M_2
 Stato di Fatto
 Vista frontale
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

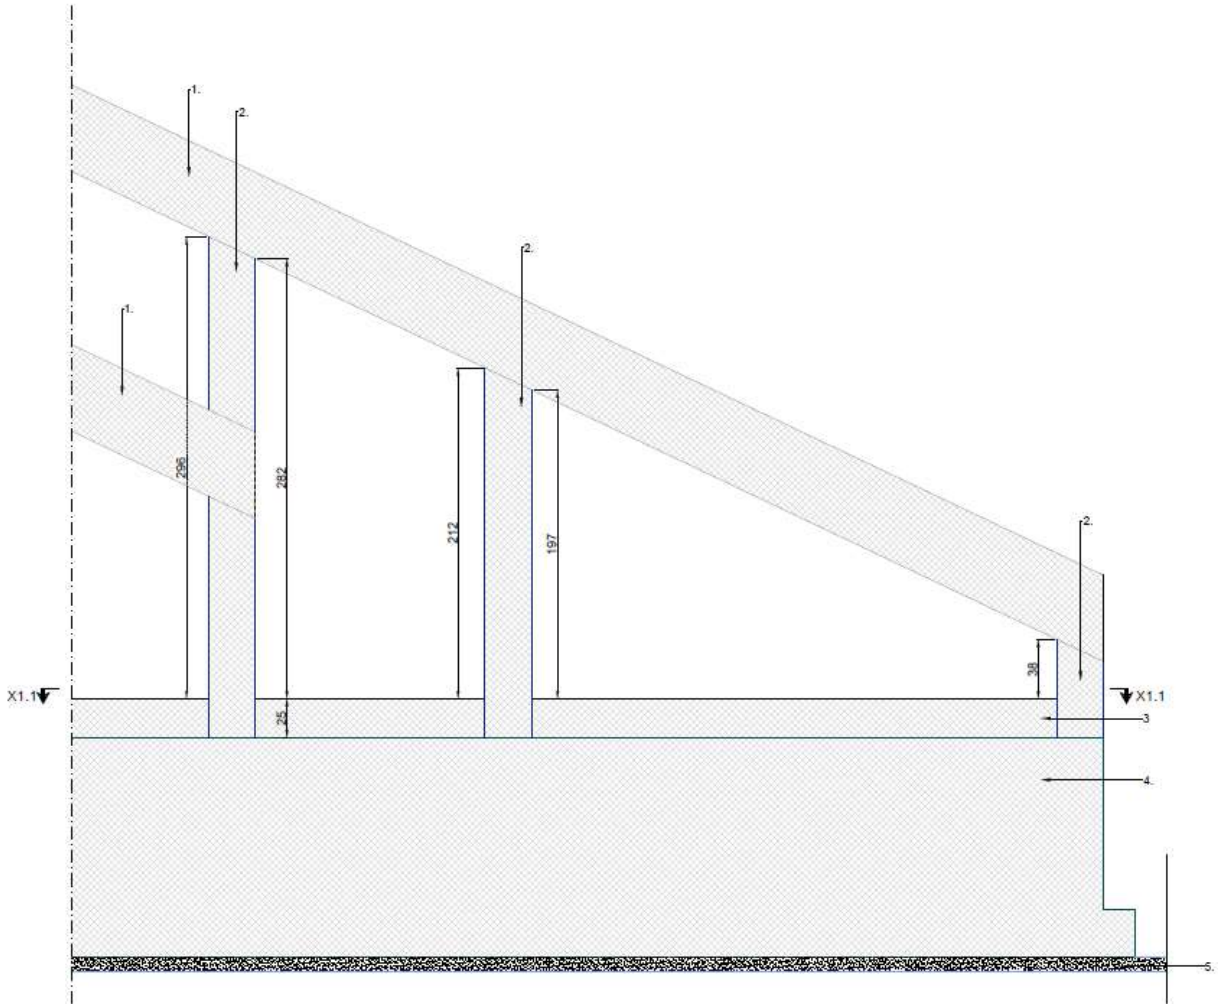

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

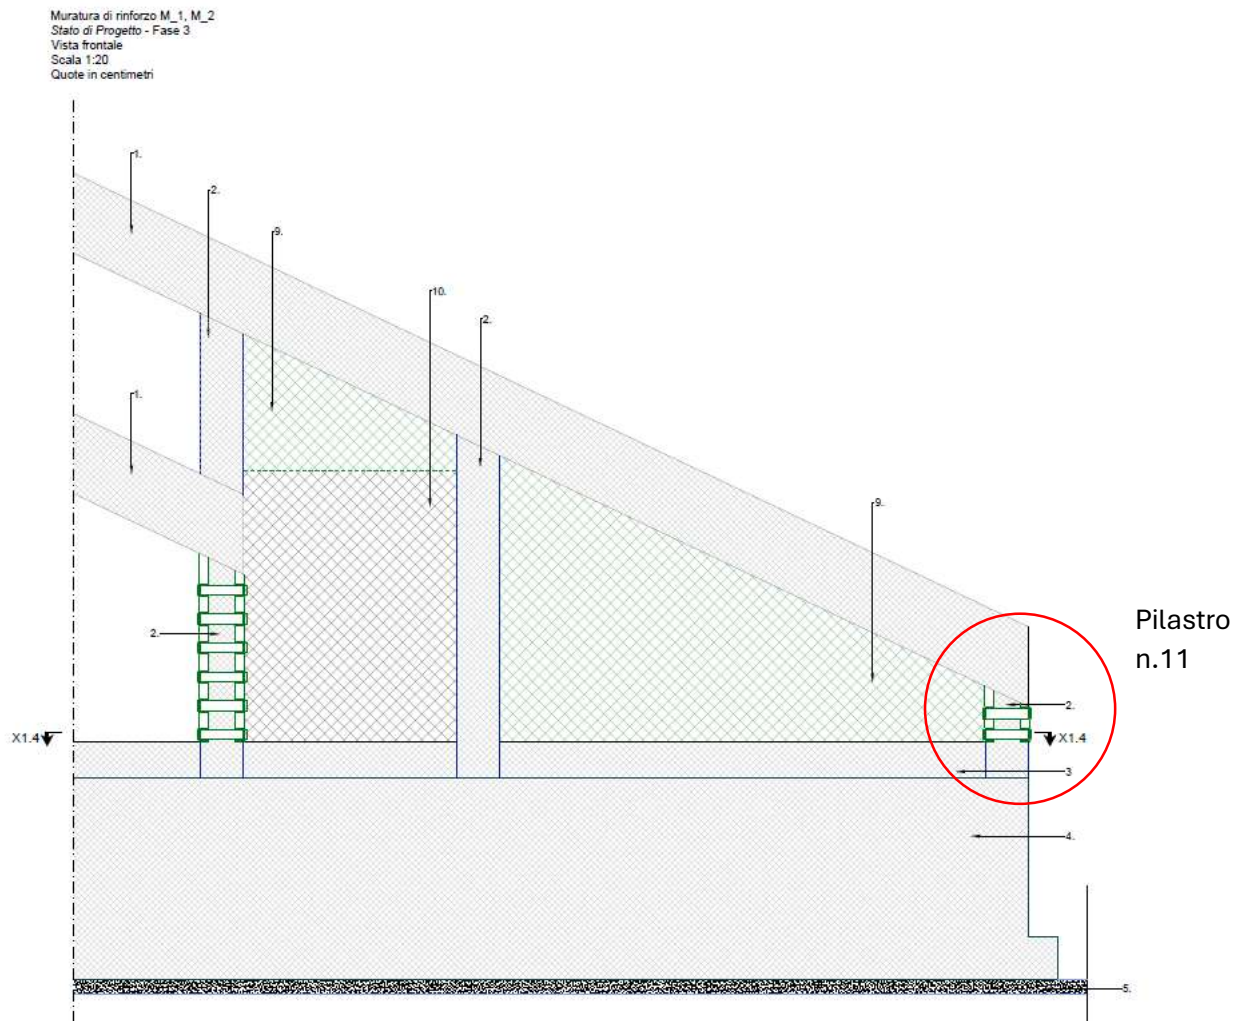


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguita l'armatura e getto come da progetto, non è stato possibile eseguire il rinforzo sul pilastro n° 11 causa interseco setto esistente, non indicato sugli elaborati progettuali di costruzione dell'opera.


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M3

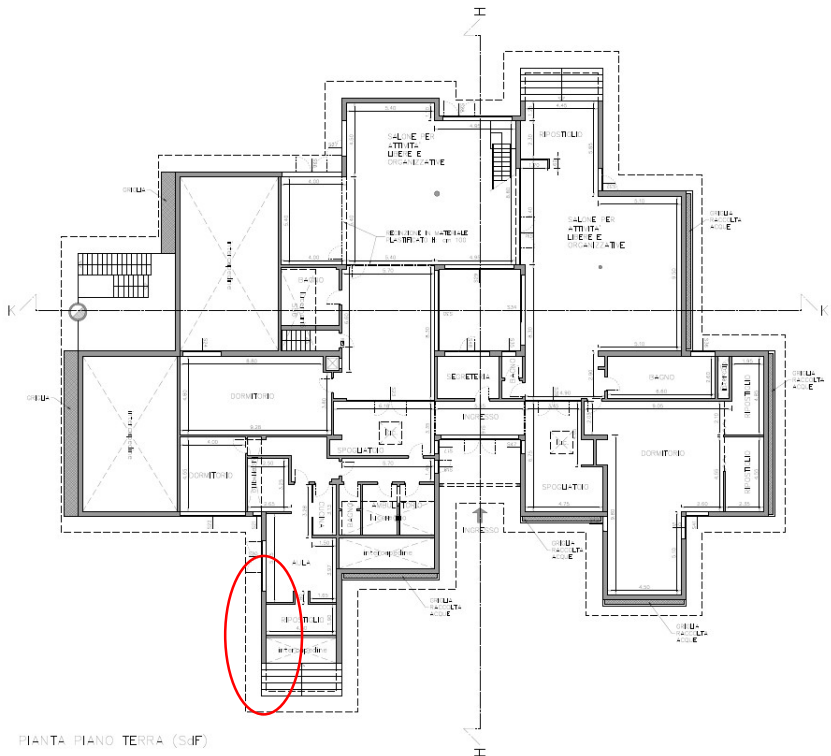

Muratura di rinforzo M_3
 Stato di Fatto
 Vista frontale 1
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

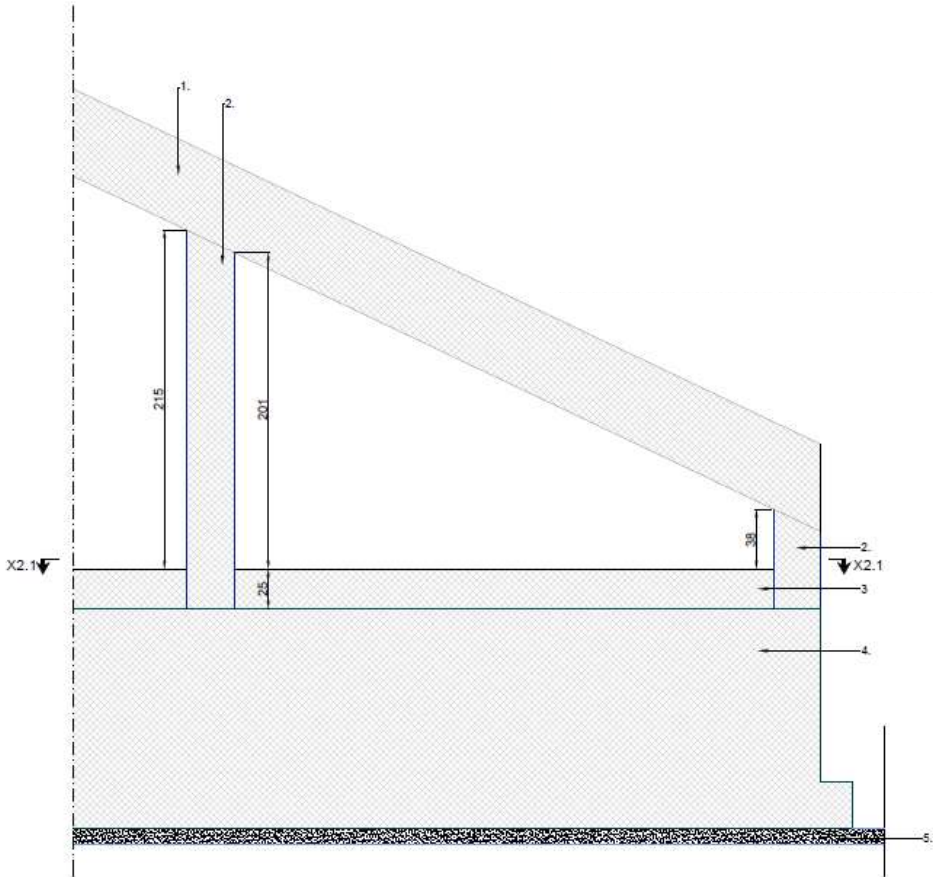


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


Muratura di rinforzo M_3
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale 1
Scala 1:20
Quote in centimetri

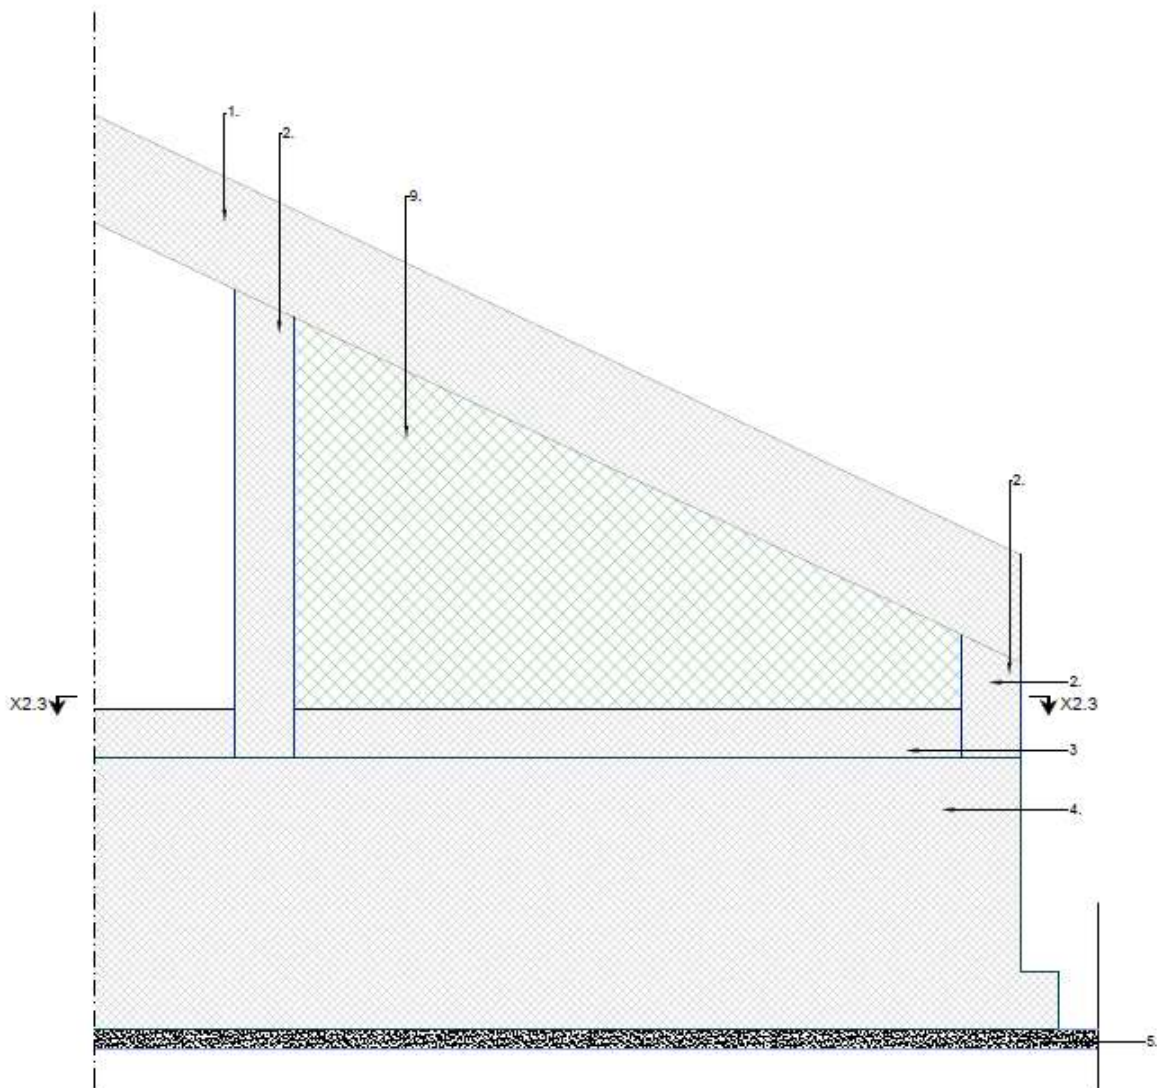


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **SETTO M4**

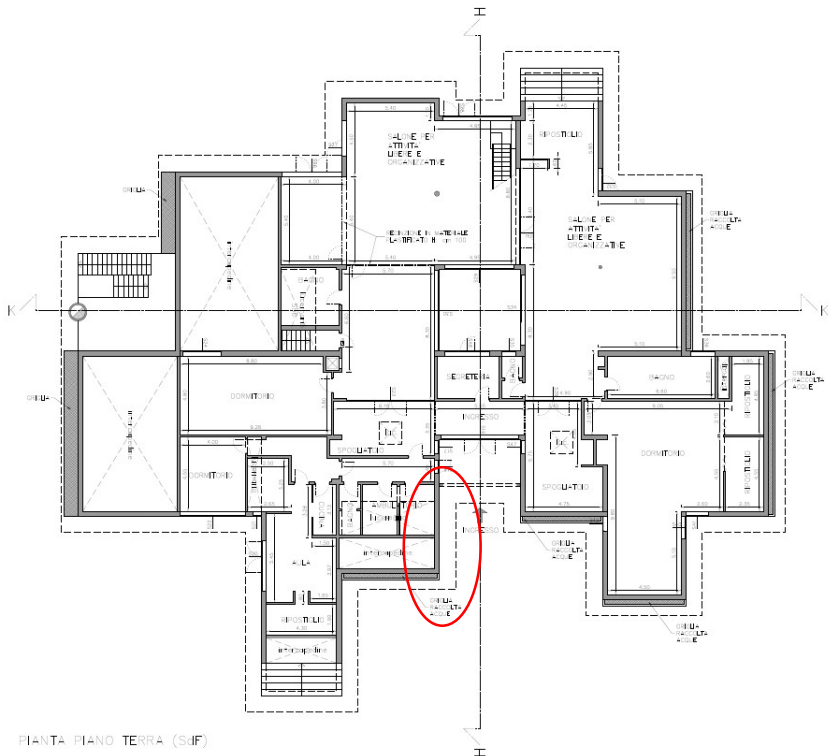


Muratura di rinforzo M_4
 Stato di Fatto
 Vista frontale 1
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

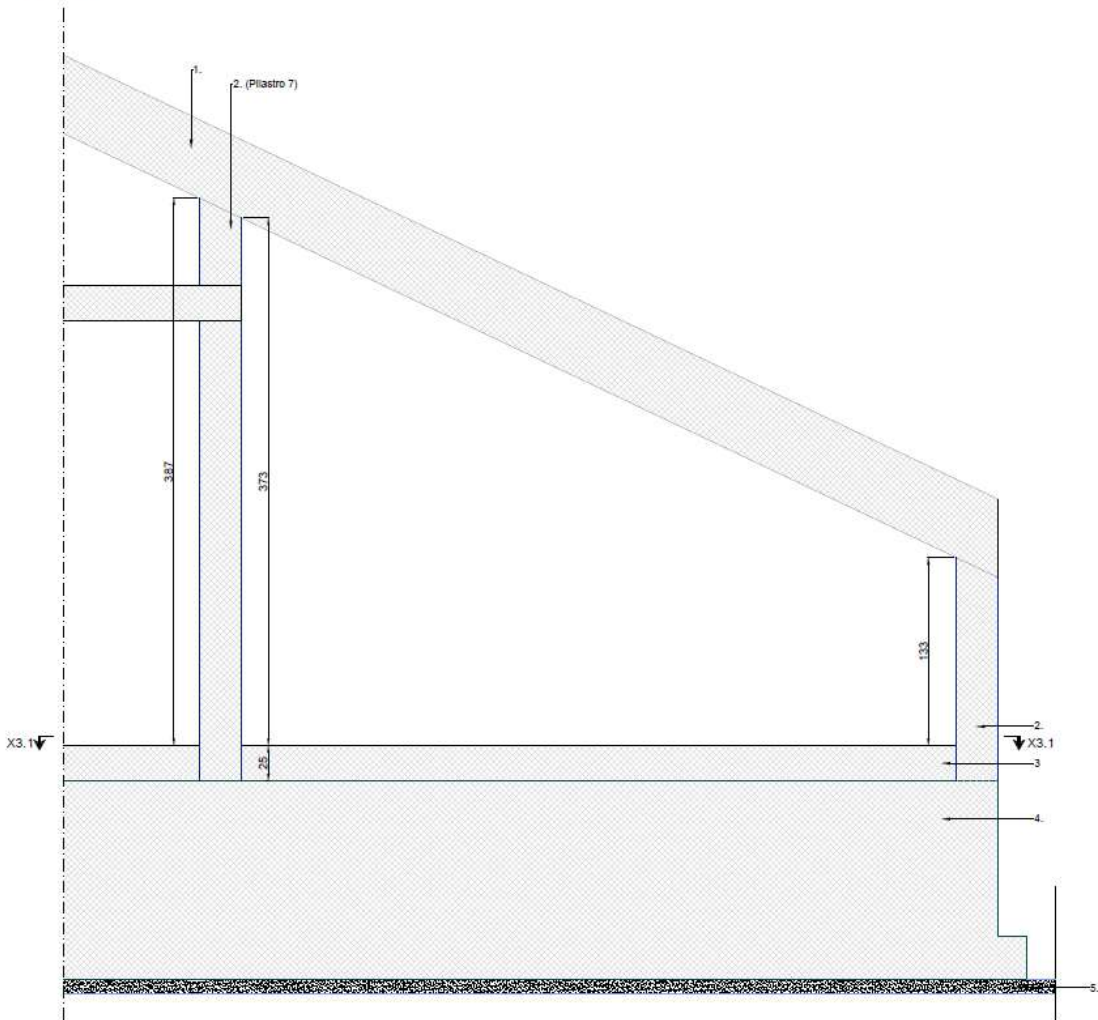

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

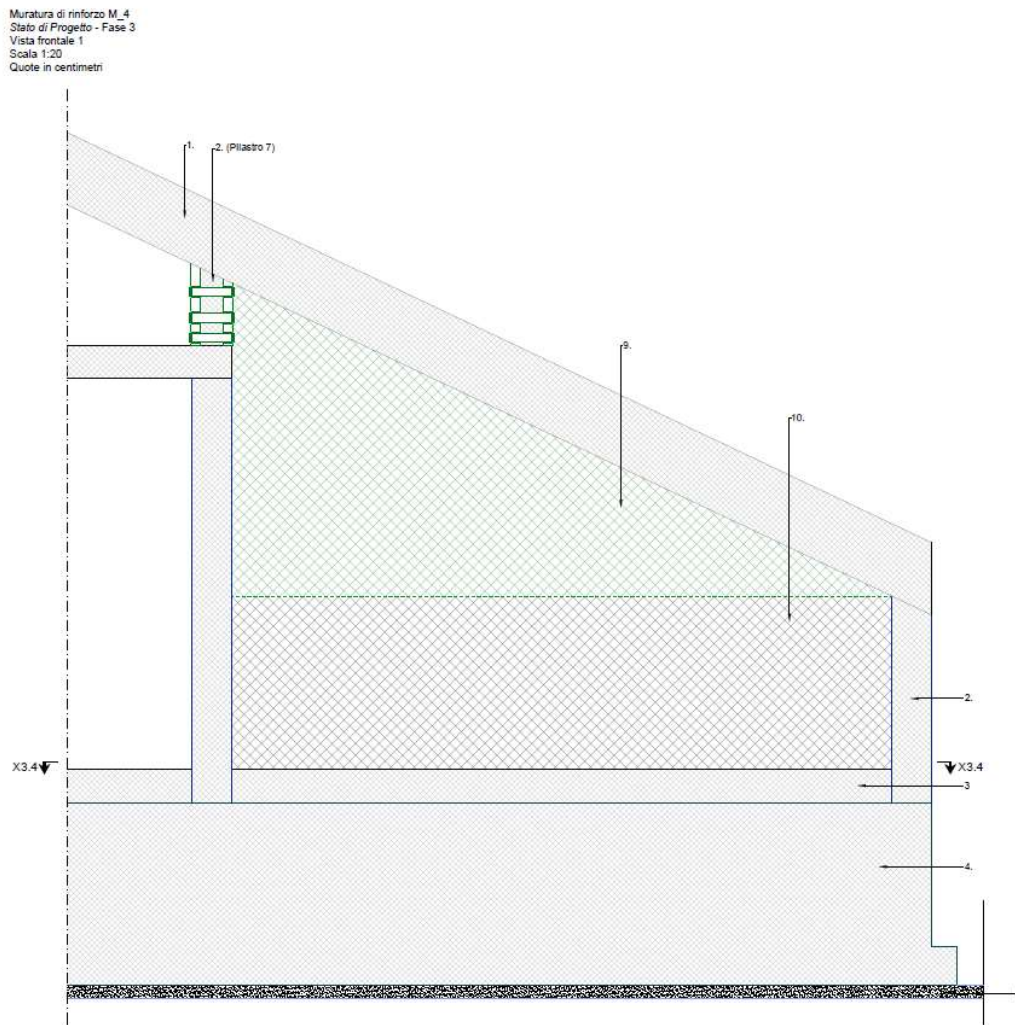


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguita l'armatura e getto come da progetto, non è stato possibile eseguire il rinforzo sul pilastro n° 7 in quanto non esistente nella posizione indicata da progetto.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M5

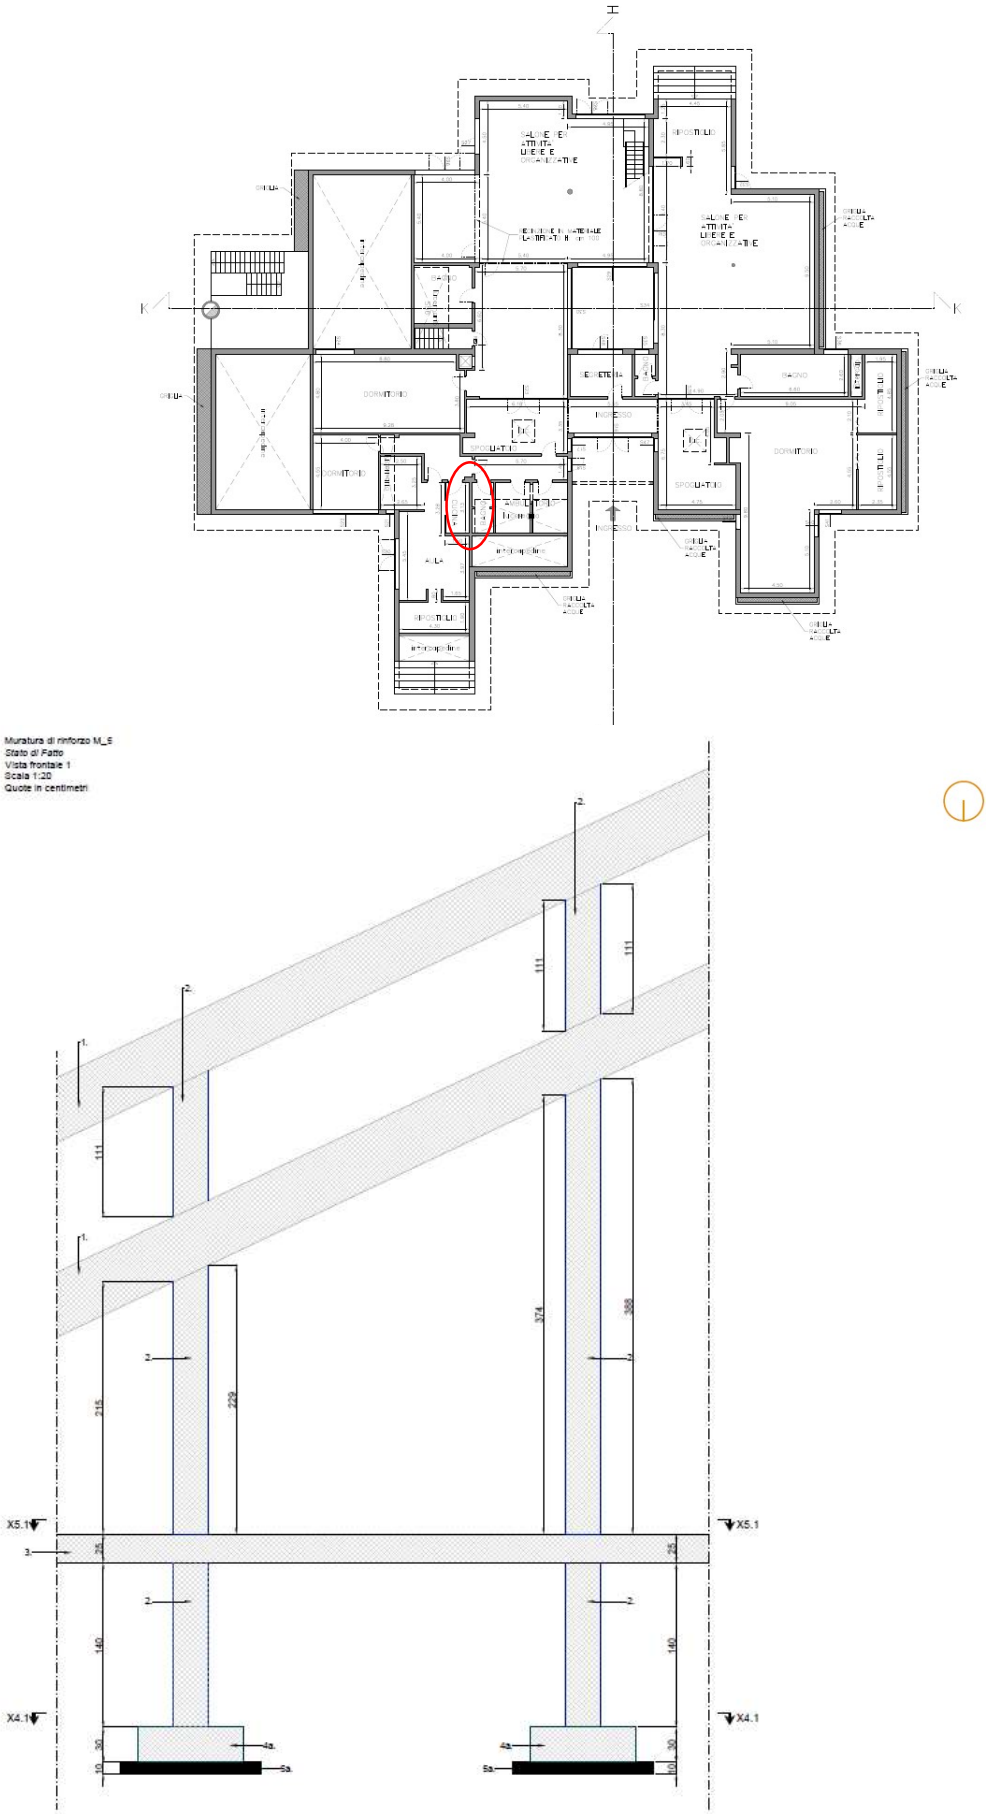

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE


DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

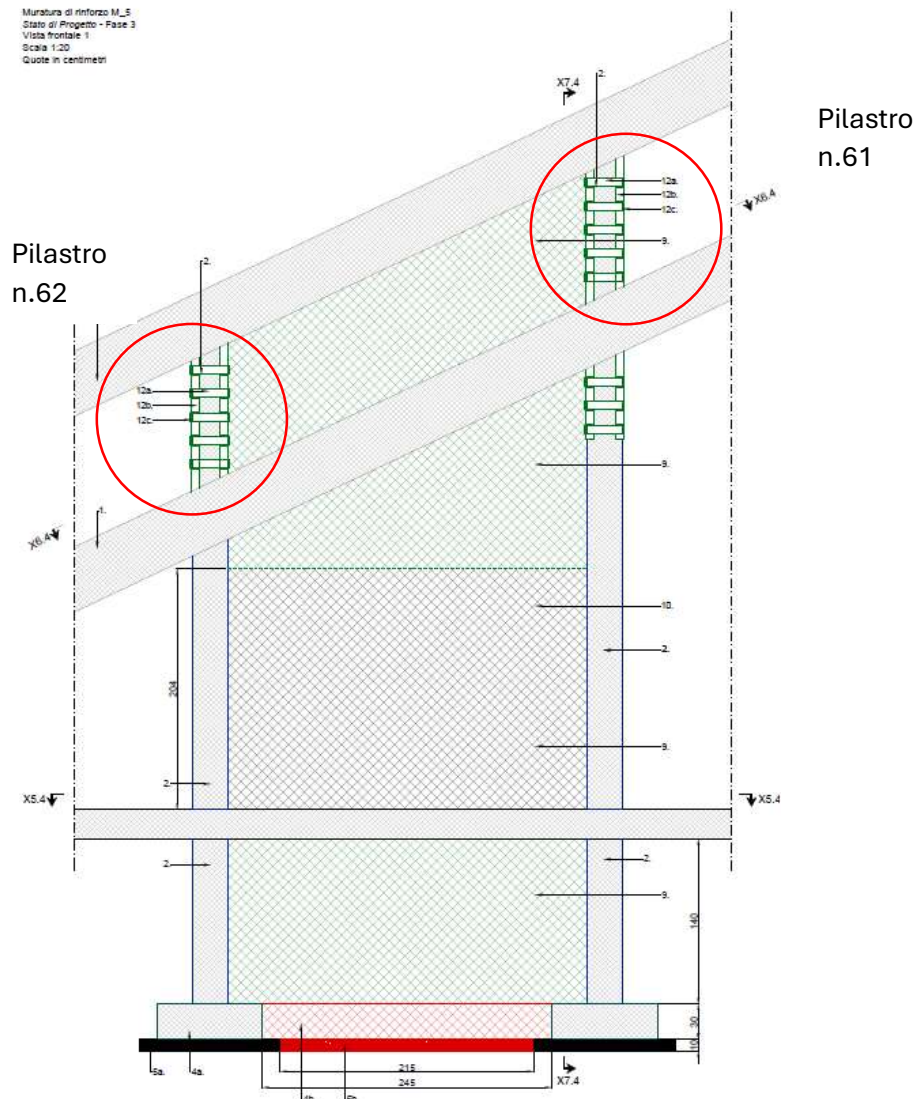

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Non risulta il pilastro n° 62, è stato eseguito il collegamento fra il pilastro n° 61 e il n° 9 con l'aumento di volumetria e materiale dell'intervento previsto eseguito con le stesse indicazioni da progetto, è stato realizzato il rinforzo sul pilastro n° 61 senza l'interruzione della trave inclinata in progetto, in quanto non esistente.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

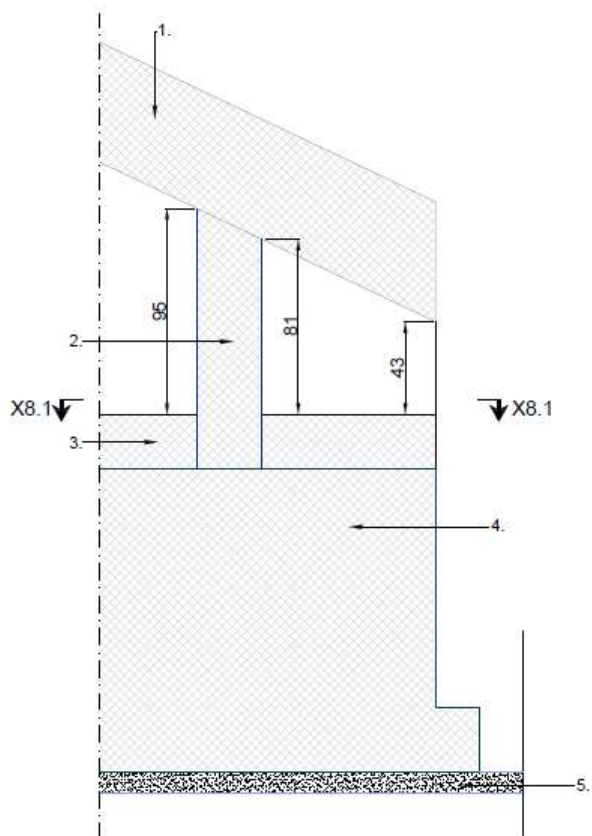


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


Muratura di rinforzo M_6a / M_6b
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale 1
Scala 1:20
Quote in centimetri

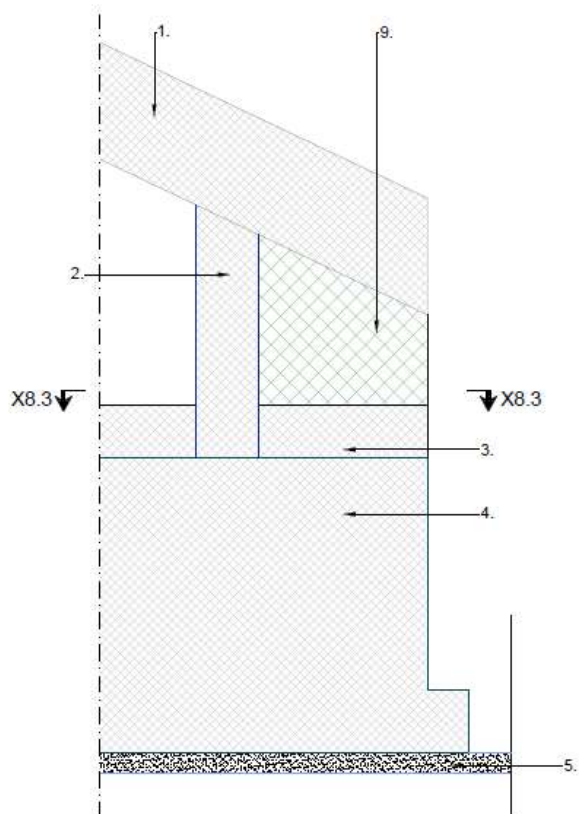

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M7a- M7b-M7c

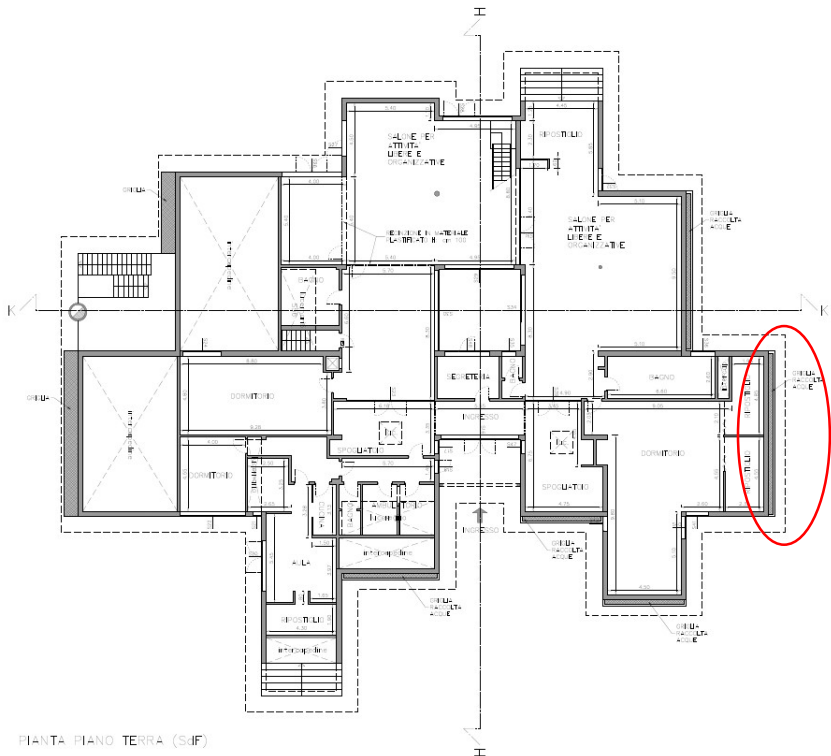

Muratura di rinforzo M_7a / M_7b / M_7c
 Stato di Fatto
 Vista frontale 1
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

Muratura di rinforzo M_7a / M_7b / M_7c
 Stato di Fatto
 Vista frontale 2
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

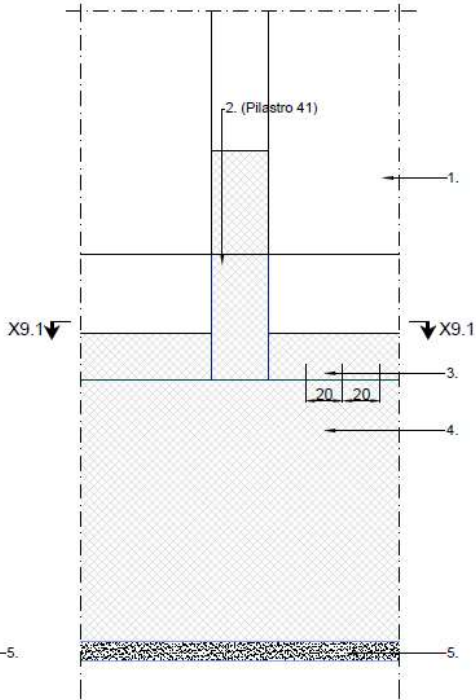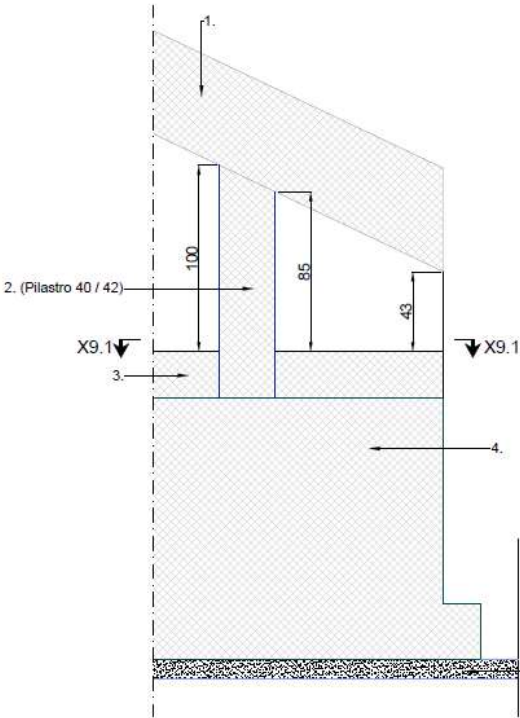


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

Muratura di rinforzo M_7a / M_7b / M_7c
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale 1
Scala 1:20
Quote in centimetri

Muratura di rinforzo M_7a / M_7b / M_7c
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale 2
Scala 1:20
Quote in centimetri

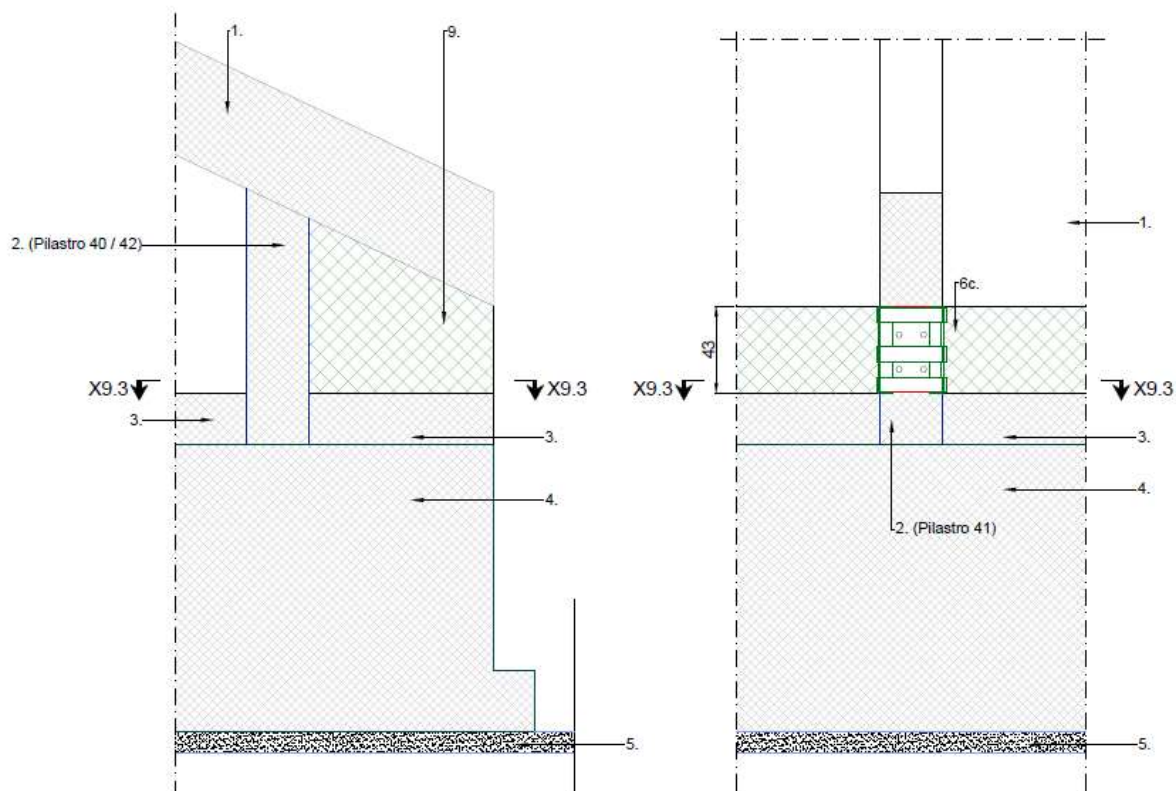


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Non eseguito, i pilastri risultano inglobati nei setti esistenti, non indicato sugli elaborati progettuali di costruzione dell'opera.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M8 – M9

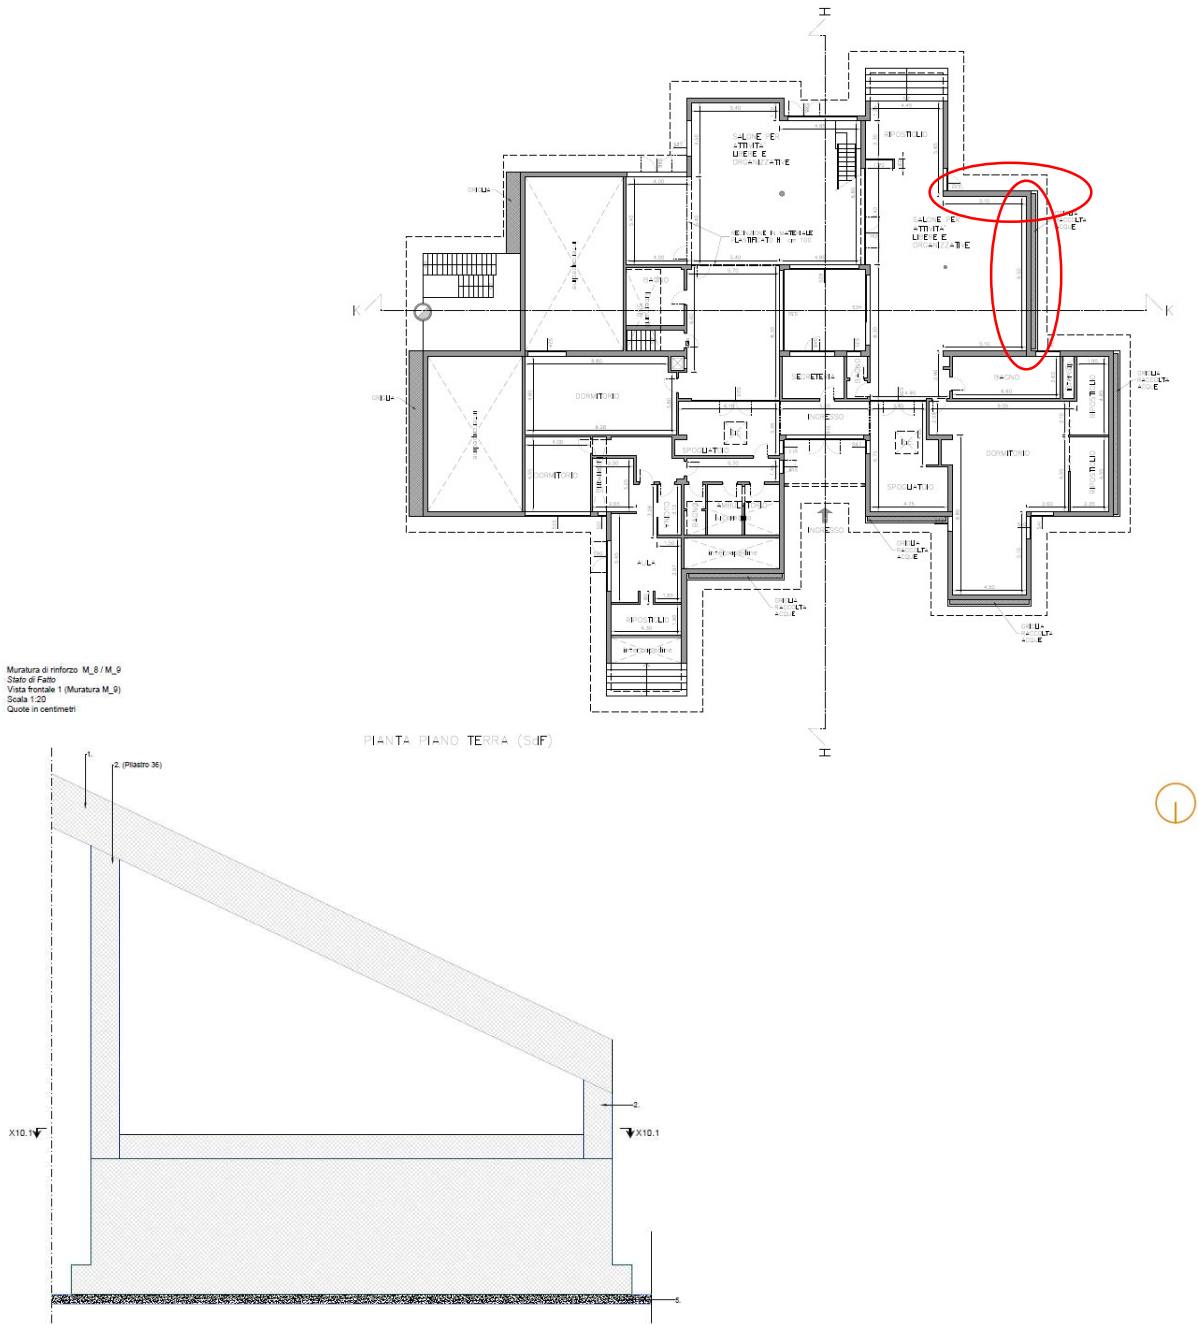

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE


DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

Muratura di rinforzo M_8 / M_9
Stato di Progetto - Fase 3
Vista frontale 1 (Muratura M_9)
Scala 1:20
Quote in centimetri

LEGENDA

1. Trave esistente 30x50;
2. Pilastro esistente 30x30;
3. Cordolo esistente 30x25
4. Trave di fondazione esistente 70x30 e setto h=110
5. Strato di pulizia esistente h=10 cm;
- 6a. Ferri di ripesa nella trave: 1+1Ø12/20 - L=30;
- 6b. Ferri di ripesa nel cordolo: 1+1Ø12/20 - L=30;
- 6c. Ferri di ripesa nel pilastro: 1+1Ø12/20 - L=30;
7. Doppia rete elettrosaldata Ø8/20 interna + esterna -
8. Limite getto da eseguirsi con canaletta;
9. Getto da eseguirsi a spruzzo;
10. Getto da eseguirsi con canaletta;
- 11a. Foro Ø 22 mm - profondità min. 16 cm;
- 11b. Ancorante chimico a base di resina vinilester;
- 12a. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 300x70x10
- 12b. Angolari: profilato a "L" in acciaio S355 JR - 70x7
- 12c. Saldatura a cordone d'angolo - Lato = 7 mm;
- 12d. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 700x70x10
- 13a. Armatura longitudinale d'angolo Ø14;
- 13b. Armatura trasversale d'angolo Ø8/10;
- 14a. Piastra in acciaio - Spessore 5 mm;
- 14b. Piastra in acciaio - Spessore 10 mm;
- 14c. Ancoraggio meccanico in bulloni filettati, tipo M18
- 15a. Placcaggio in n. 3 strati sovrapposti di tessuto uni tipo "Geotextil G3300" (o equivalente) fissato con

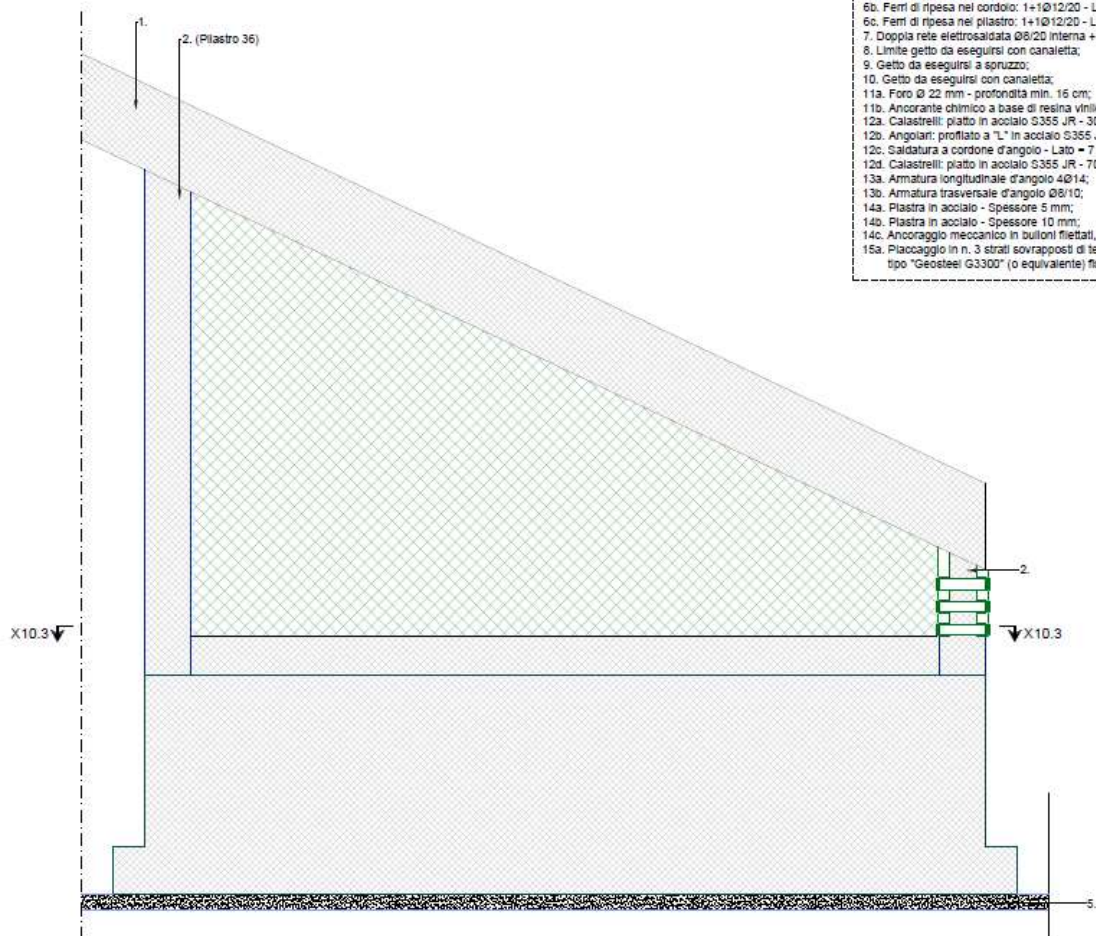


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Non eseguito il setto M8, i pilastri sono inglobati nei setti esistenti. Il setto M9 eseguito come da progetto, ad esclusione del rinforzo sul pilastro n° 37 inglobato nei setti esistenti, non indicato sugli elaborati progettuali di costruzione dell'opera.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SETTO M10

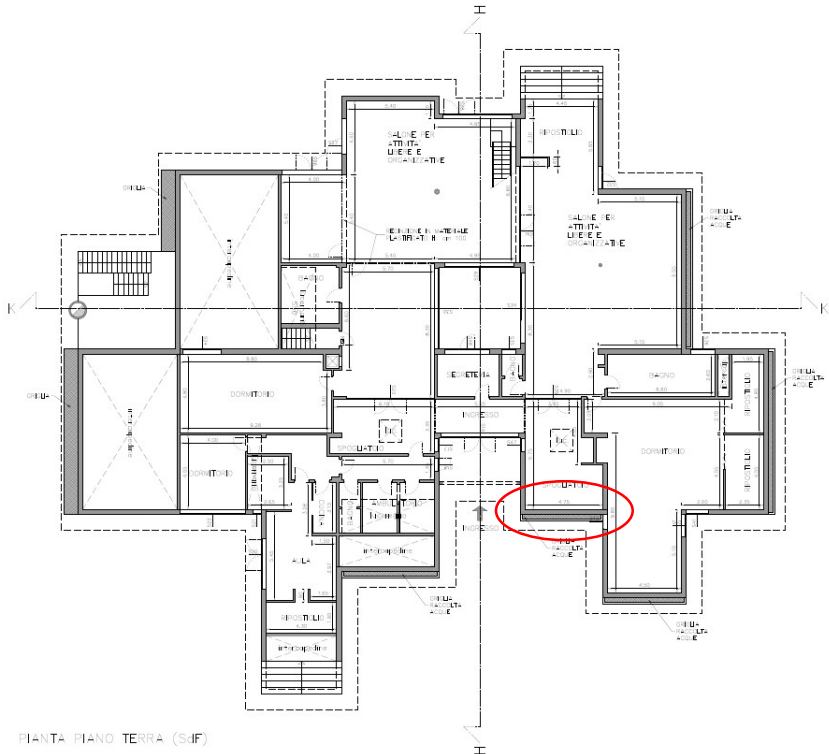

Muratura di rinforzo M_10 - Pilastro P_3
 Stato di Fatto
 Vista frontale 1
 Scala 1:20
 Quote in centimetri



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

Muratura di rinforzo M_10
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale 1
Scala 1:20
Quote in centimetri



TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Non eseguito causa pilastri inglobati nei setti esistenti, non indicato sugli elaborati progettuali di costruzione dell'opera. Eseguito il solo rinforzo parziale sul pilastro n° 3 dove stato possibile intervenire secondo le modalità previste da progetto.


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE


DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 6**

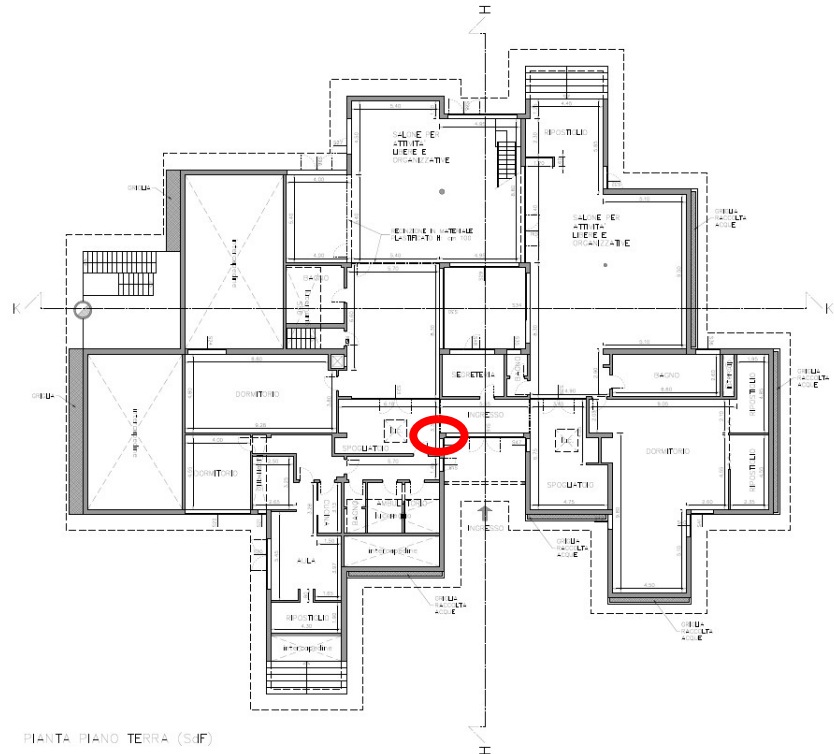

Pilastro P_6
Stato di Progetto
Vista frontale
Scala 1:20
Quote in centimetri

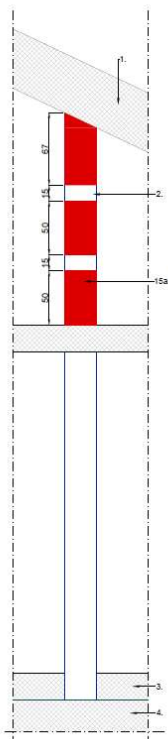

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: non è stato possibile eseguire il rinforzo sul pilastro n° 6 in quanto non esistente nella posizione indicata da progetto.


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 14**



Pilastro P_14
 Stato di Progetto
 Vista frontale
 Scala 1:20
 Quote in centimetri

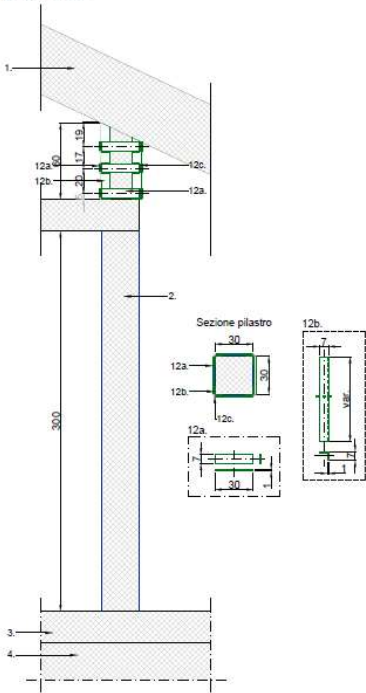


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 15**

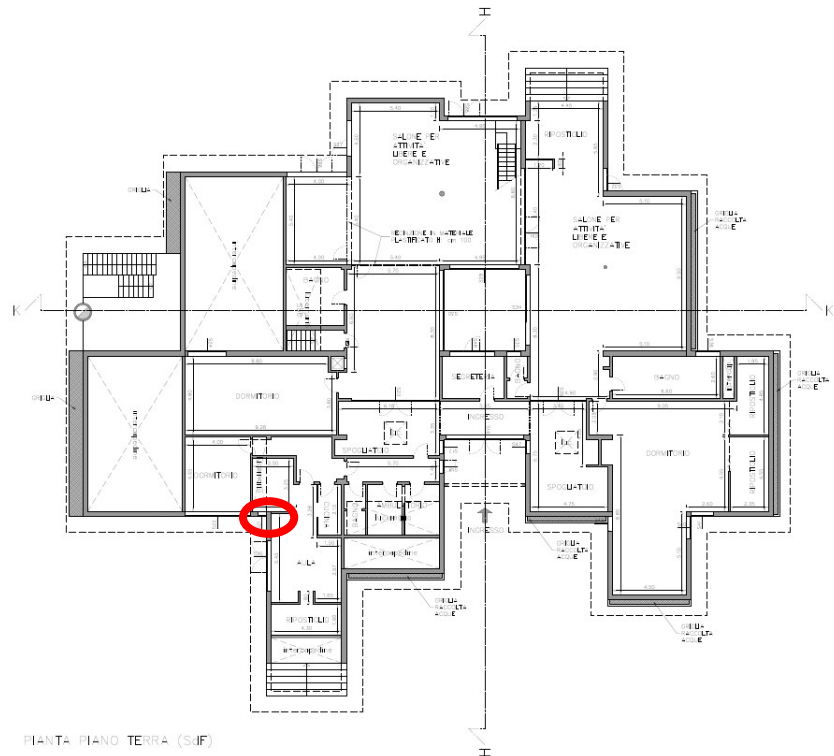


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

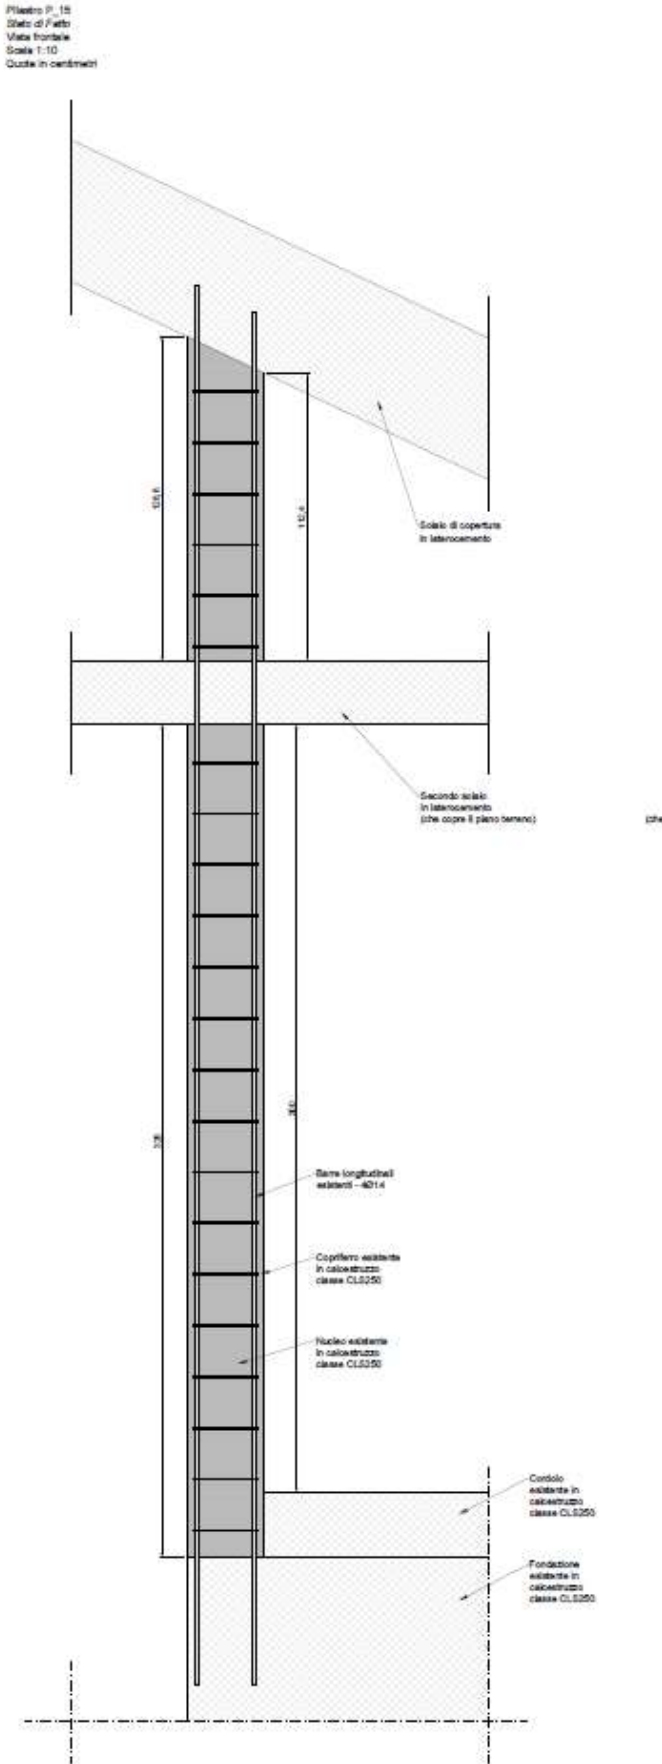


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


Pianta P. 15
Stato di Progetto - Fase 2
Vista frontale
Scala 1:10
Quote in centimetri

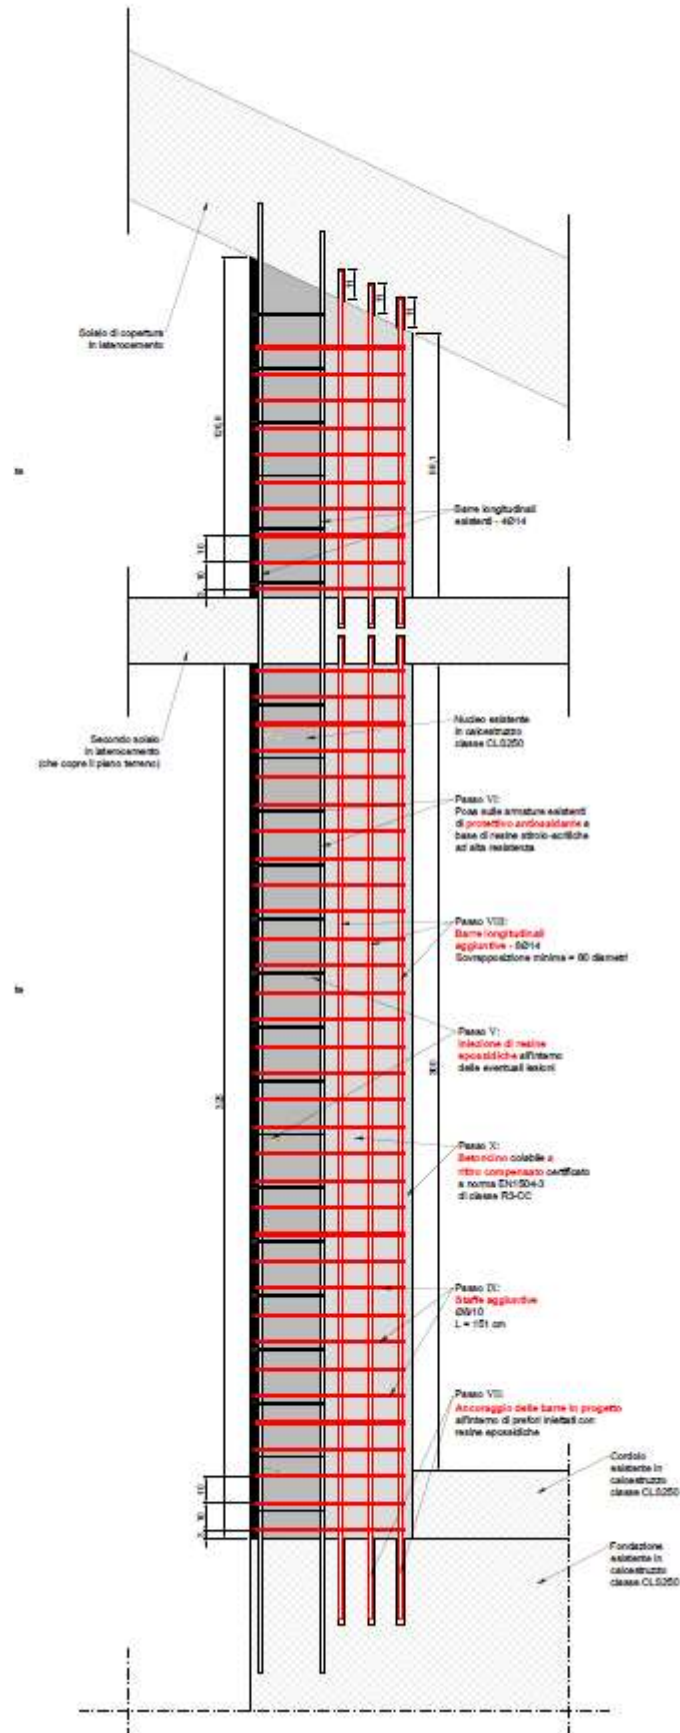

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

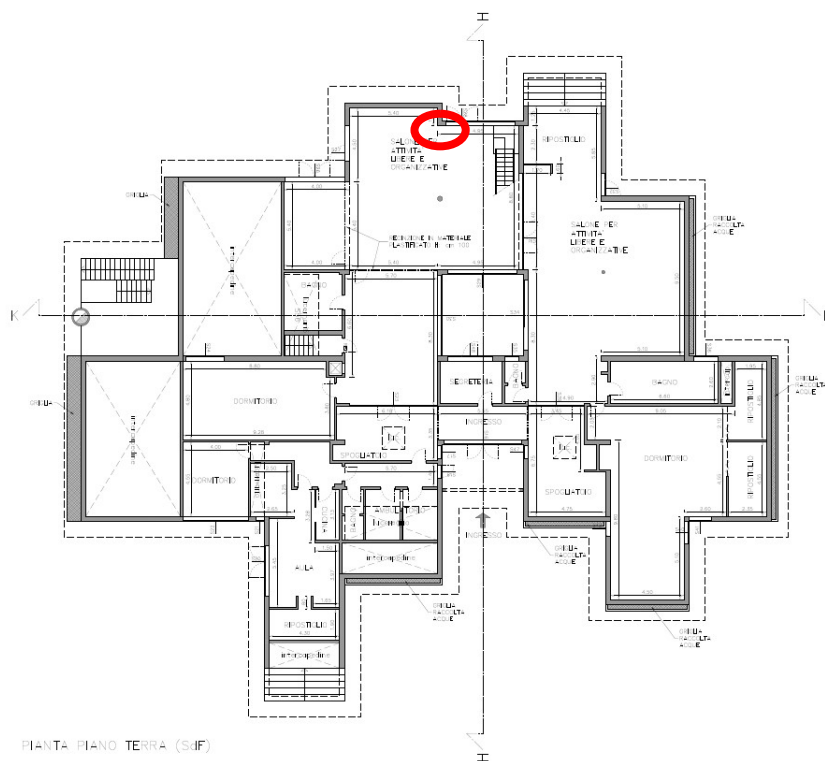DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 31**


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 34**



Pilastro P_34
Stato di Progetto
Vista laterale
Scala 1:20
Quote in centimetri

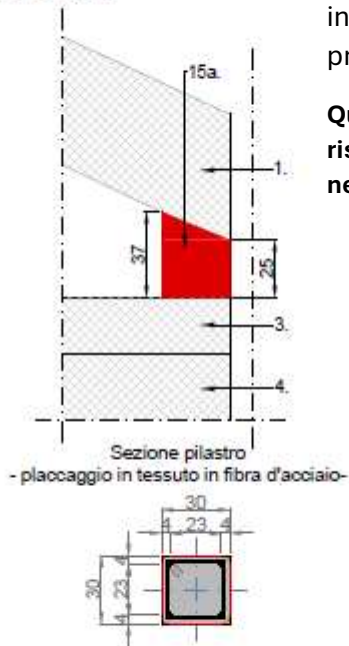

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Non eseguito, il pilastro risulta essere inglobato all'interno dei setti esistenti, non indicato sugli elaborati progettuali di costruzione dell'opera.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili


Nota: per la tecnica di esecuzione del placcaggio si rimanda alle schede tecniche dei prodotti GEOSTEEL G3300 e GEOLITE GEL

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE


DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 45**

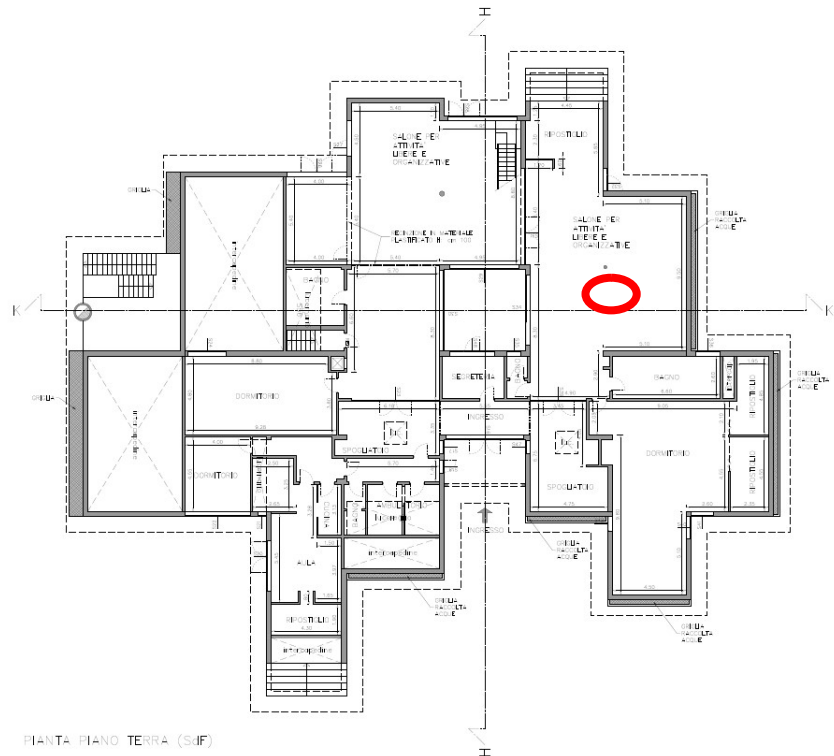

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

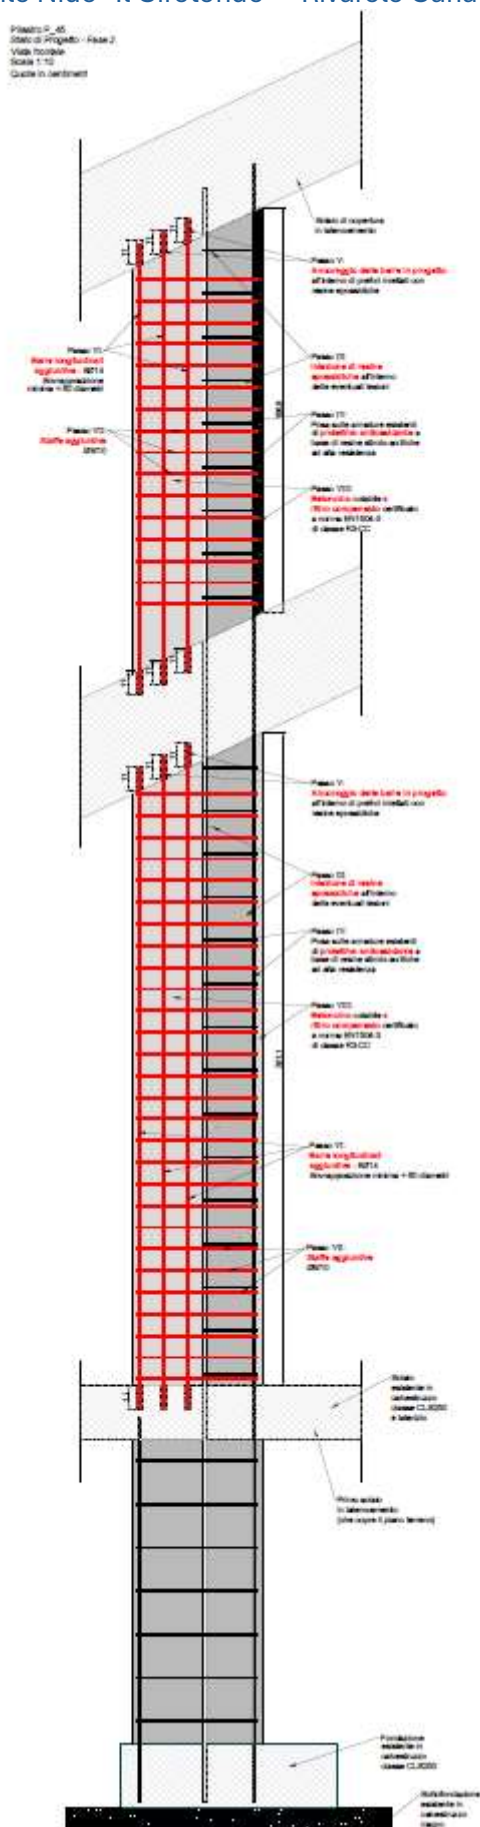


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 46**

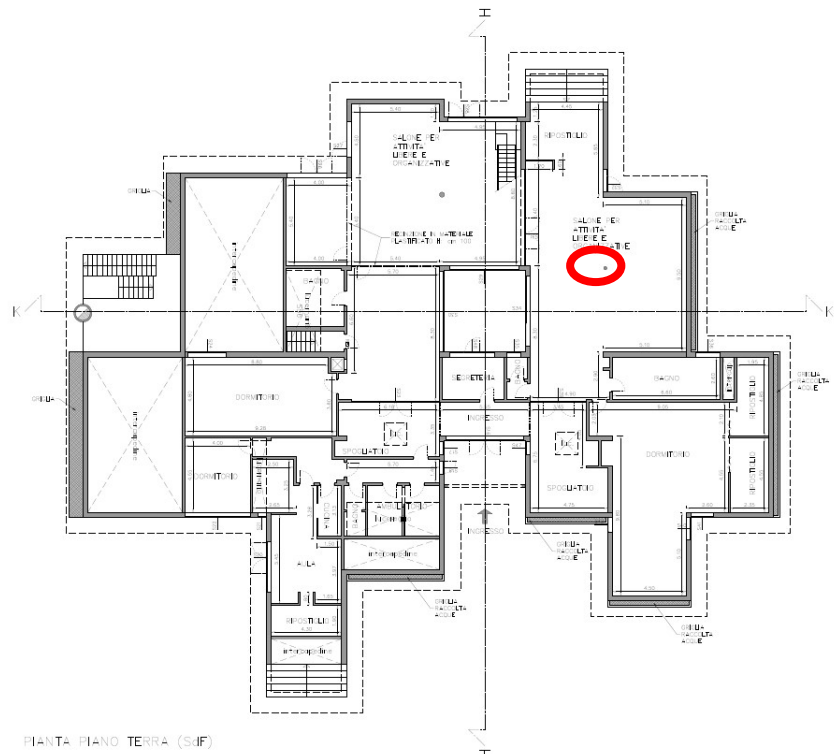

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: In fase di scavo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento previsto partendo dal plinto di fondazione del pilastro stesso, si è riscontrato che la testa del plinto in fase di costruzione è stata realizzata ad una quota inferiore a 2,00m rispetto a quella degli altri pilastri. Di conseguenza si evidenzia un aumento di volumetria e materiale dell'intervento previsto eseguito con le stesse indicazioni da progetto.


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE


DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 54**

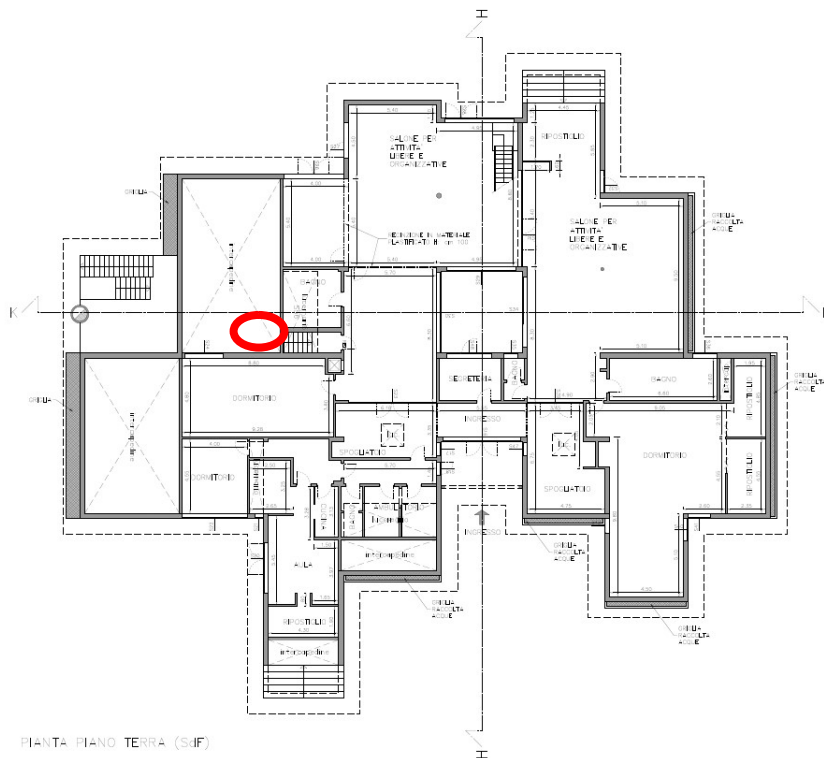

Pilastro P_54
Stato di Progetto
Vista laterale
Scala 1:20
Quote in centimetri

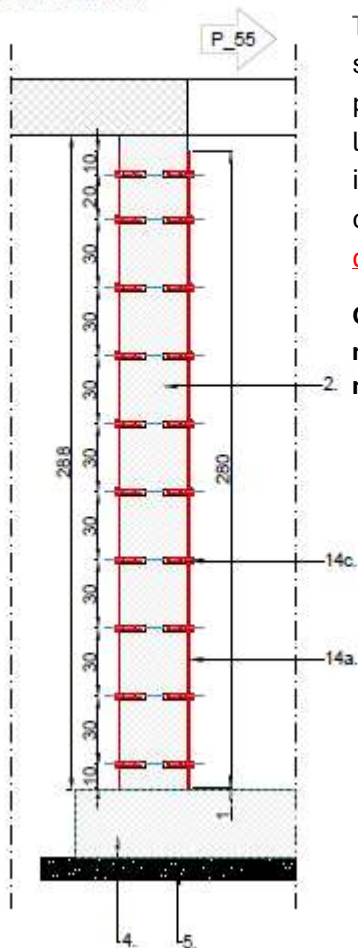

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto, In fase di scavo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento previsto partendo dal plinto di fondazione del pilastro stesso, si è riscontrato che la testa del plinto in fase di costruzione è stata realizzata ad una quota inferiore a 1,00m rispetto a quella prevista negli elaborati progettuali originali. Di conseguenza si ha un' **aumento di volumetria e materiale dell'intervento previsto eseguito con le stesse indicazioni da progetto.**


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 55**

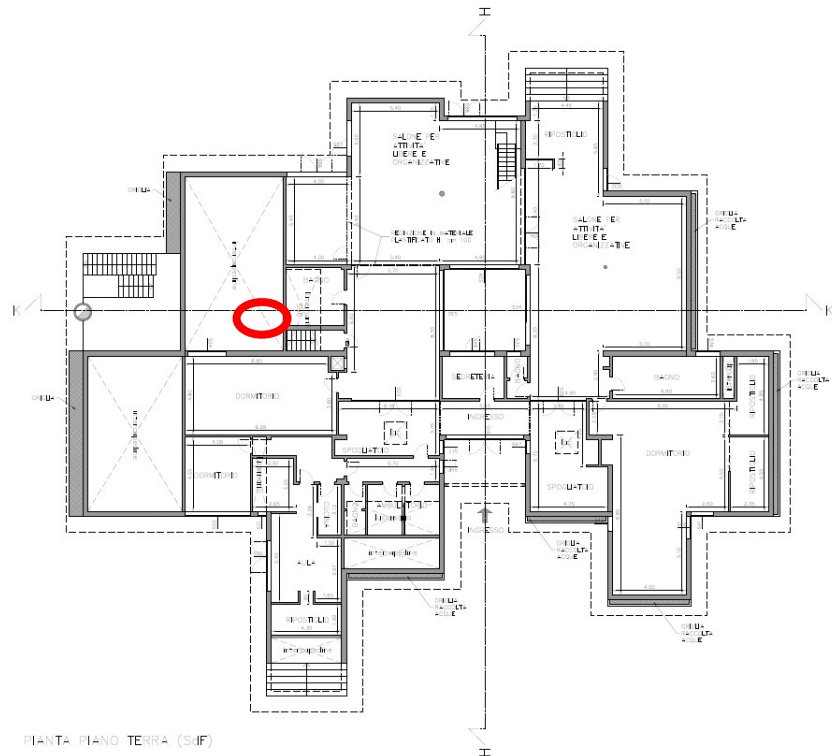


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto, In fase di scavo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento previsto partendo dal plinto di fondazione del pilastro stesso, si è riscontrato che la testa del plinto in fase di costruzione è stata realizzata ad una quota inferiore a 1,00m rispetto a quella prevista negli elaborati progettuali originali. Di conseguenza si ha un aumento di volumetria e materiale dell'intervento previsto eseguito con le stesse indicazioni da progetto.


Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

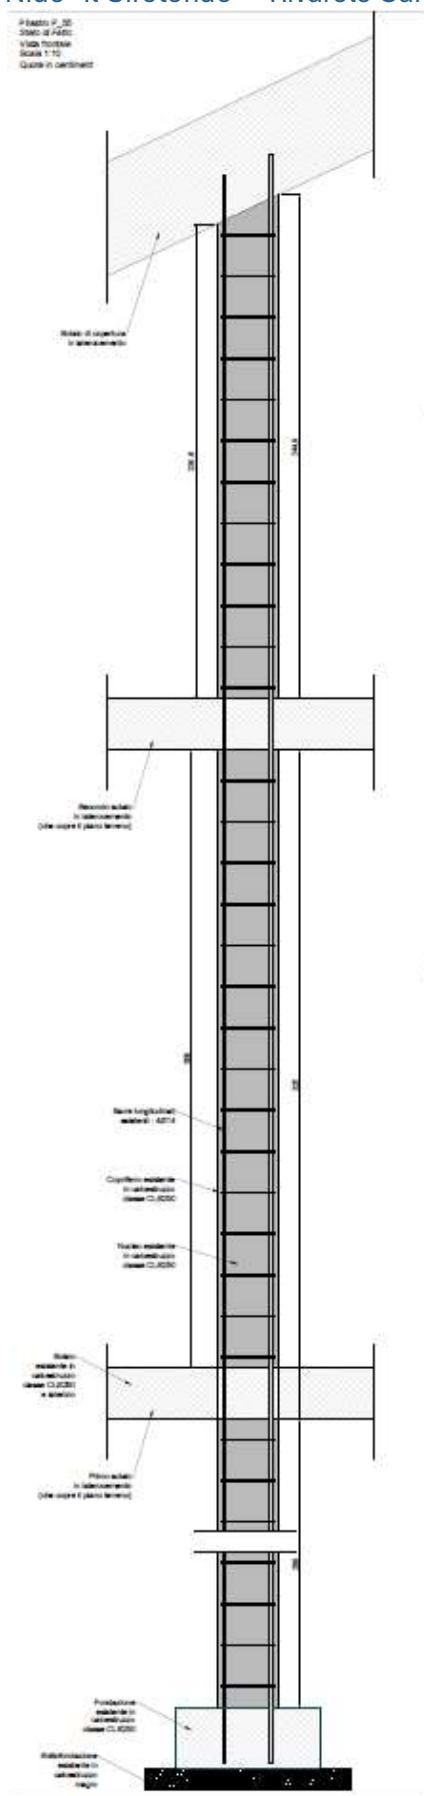

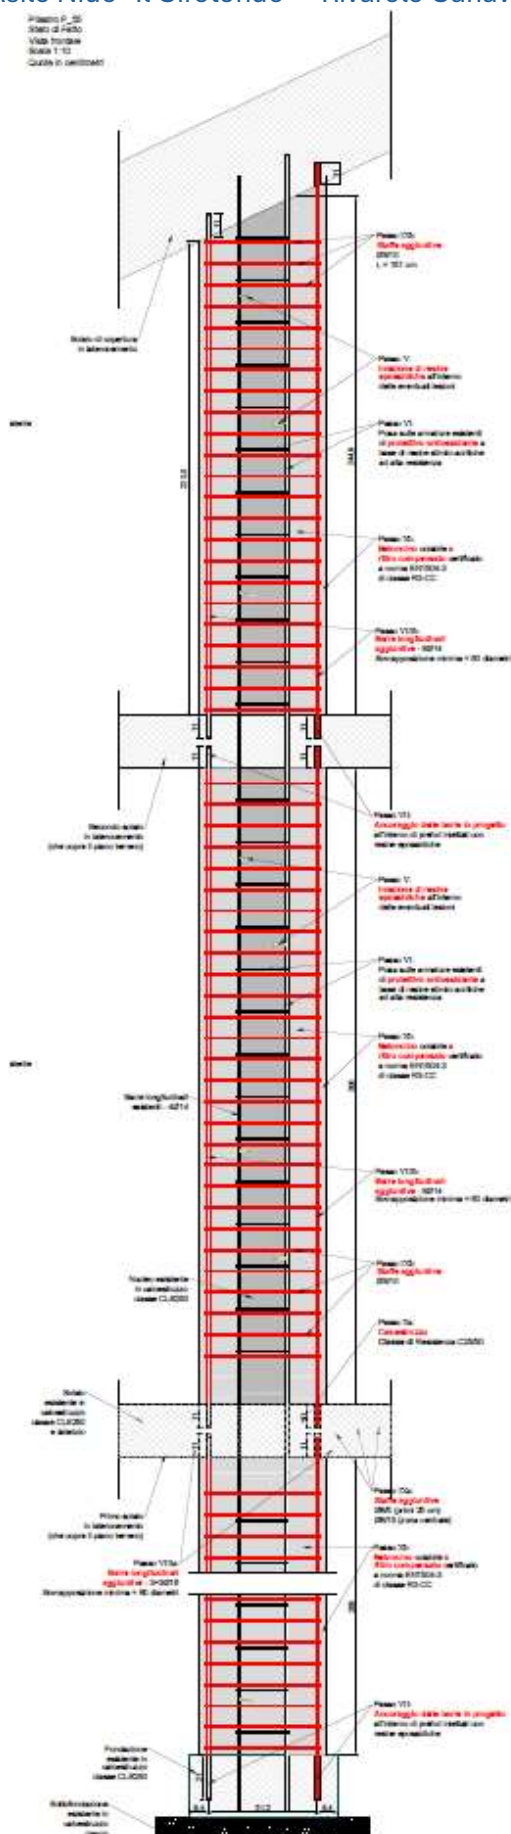


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 56**

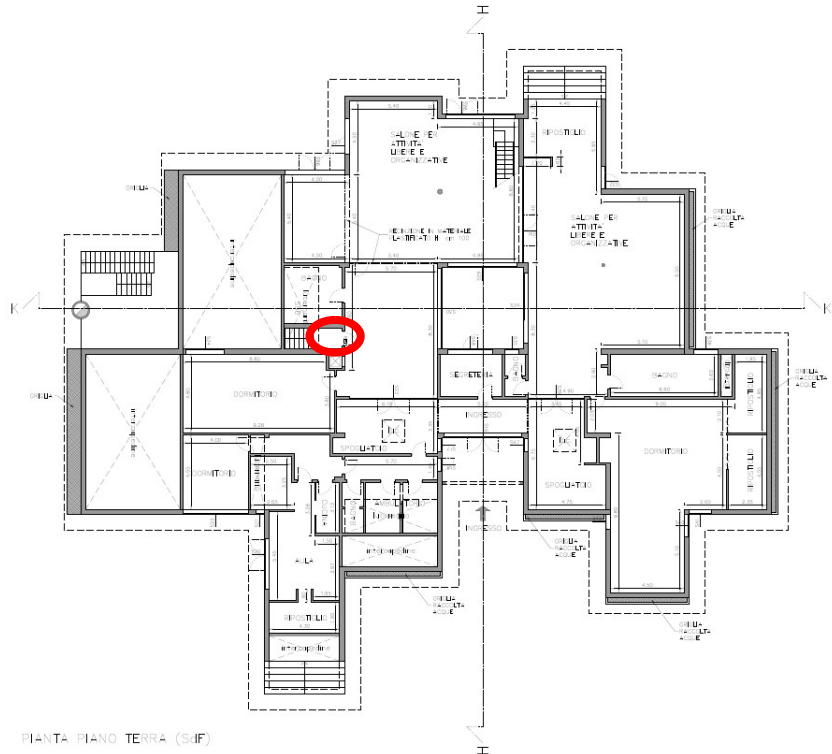


Pilastro P_56
Stato di Progetto
Vista laterale
Scala 1:20
Quote in centimetri



TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto su un solo lato del pilastro in quanto demolendo si è riscontrata la presenza in adiacenza del pilastro n.56 con la struttura metallica del portavivande imprevedibile in fase di progettazione

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

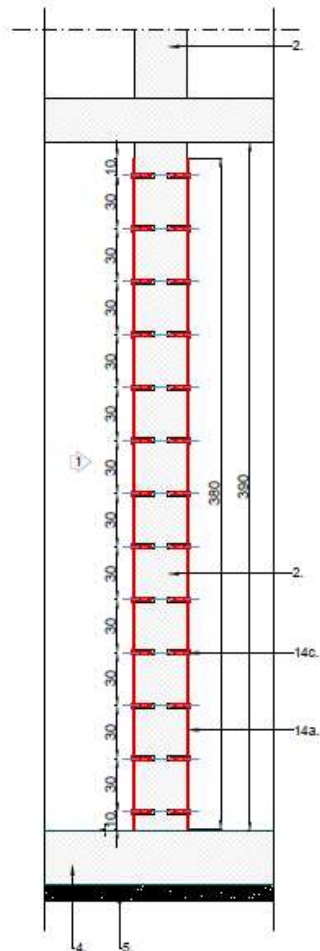


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI


Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 57**

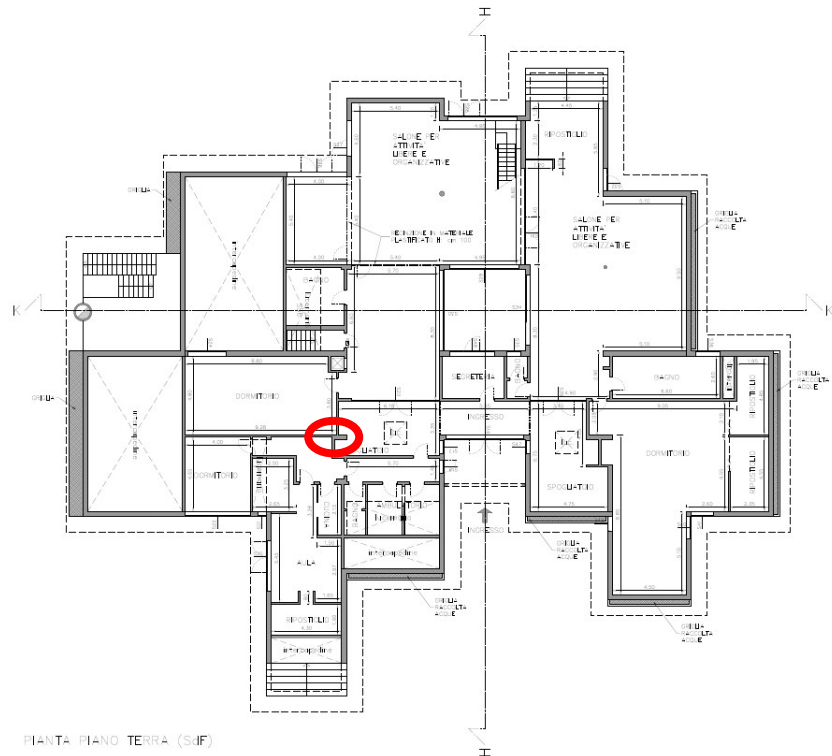

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: In fase di scavo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento previsto partendo dal plinto di fondazione del pilastro stesso, si è riscontrato che la testa del plinto in fase di costruzione è stata realizzata ad una quota inferiore a 3,50m rispetto a quella riportata su disegni originali di realizzazione. Di conseguenza si evidenzia un aumento di volumetria e materiale dell'intervento previsto eseguito con le stesse indicazioni da progetto.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

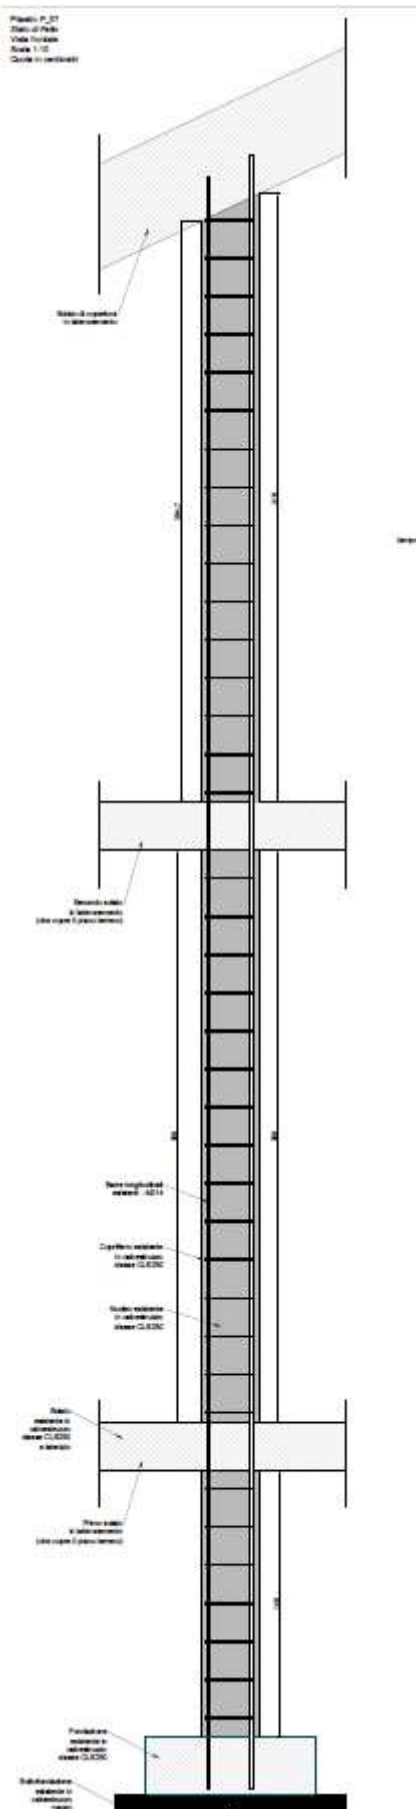




Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 58**

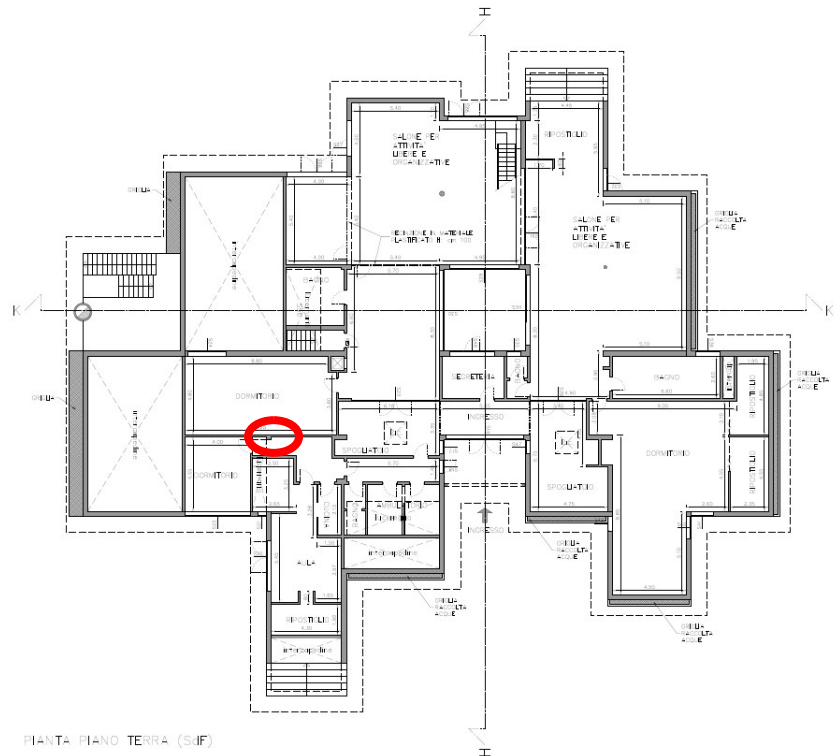


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

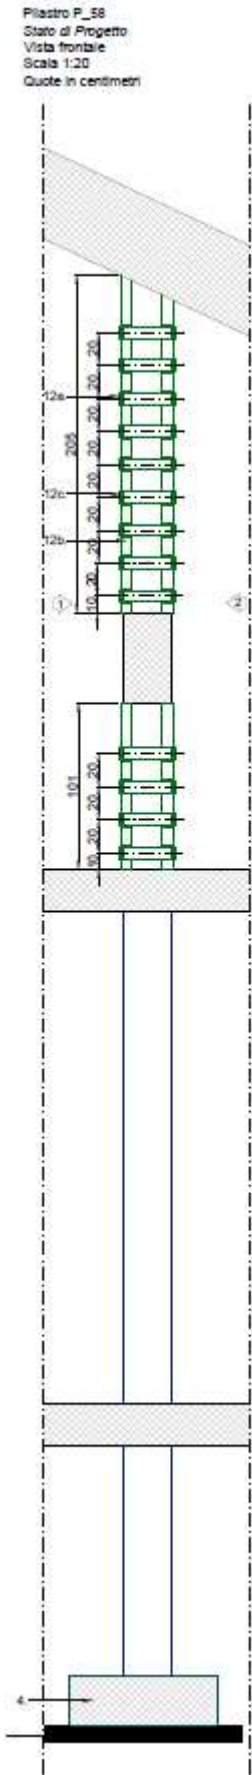


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 64**

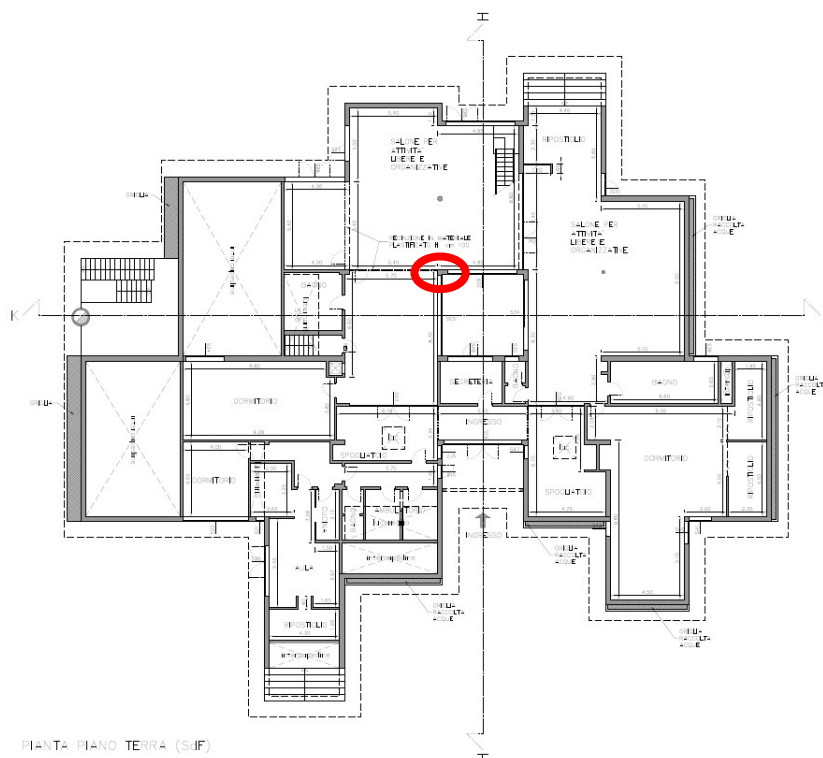

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto su un lato del pilastro, sul lato opposto riscontrando che il pilastro 64 risulta addossato al setto esistente, l'intervento di rinforzo è stato idoneamente adeguato.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

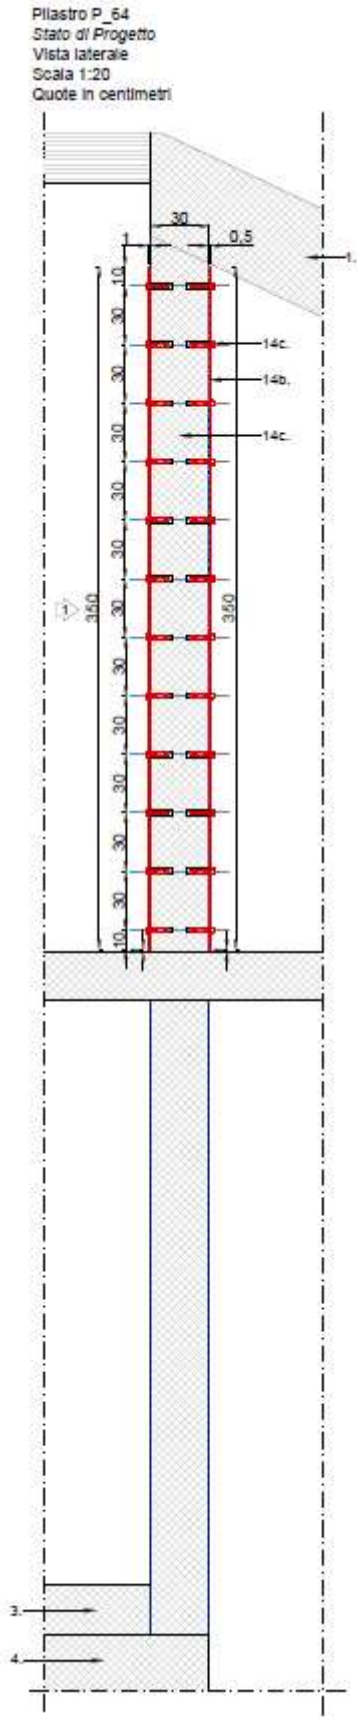


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese


DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 65**

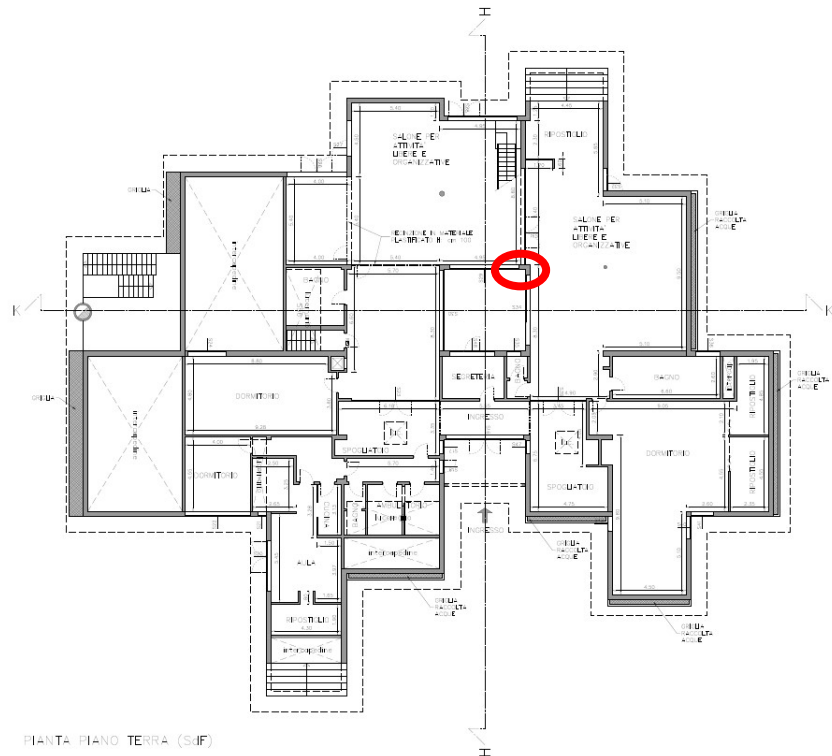

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto la parte inferiore – la parte superiore risultava essere realizzata con sezione del pilastro inferiore 30x30 (stato di fatto), di conseguenza si è previsto l'adeguamento dell'intervento previsto in progetto.

Quanto riportato negli atti del progetto originale di costruzione dell'opera, risulta discordante con quello che è stato eseguito; pertanto, è stata necessaria una variante per opere impreviste/imprevedibili

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

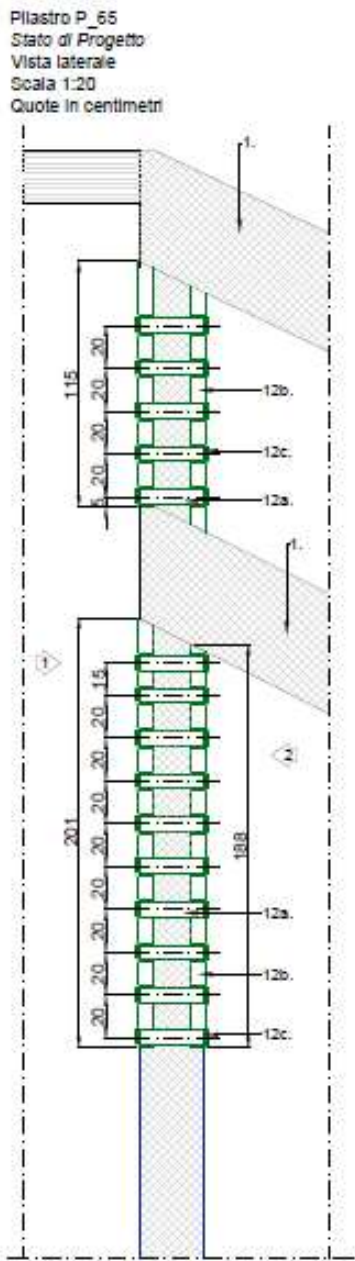


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI


Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 66**

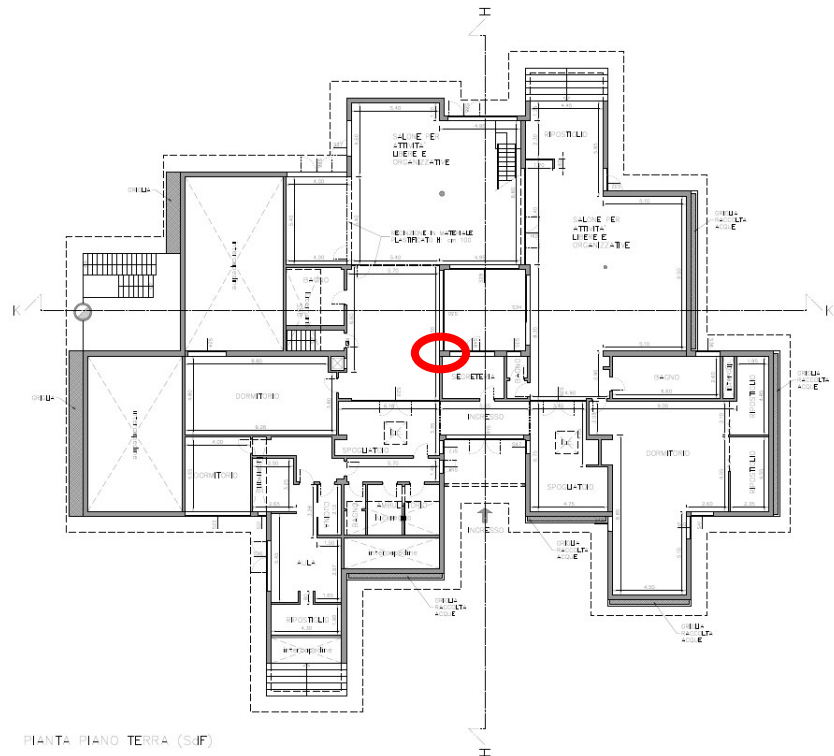

TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE
 DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI
 Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

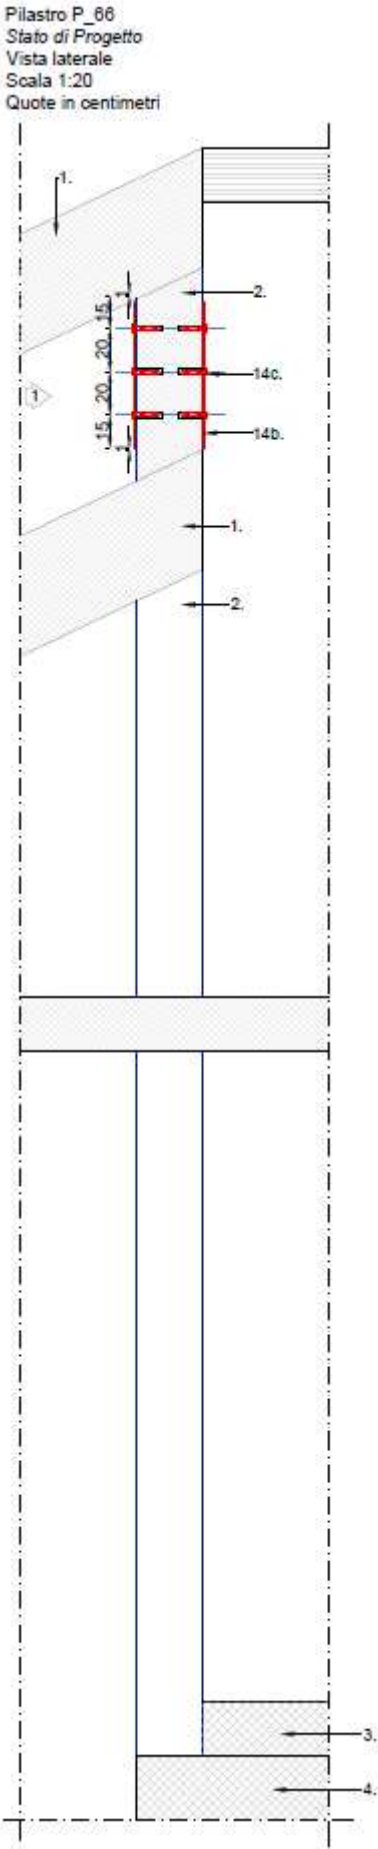


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

DENOMINAZIONE INTERVENTO: **PILASTRO 67**

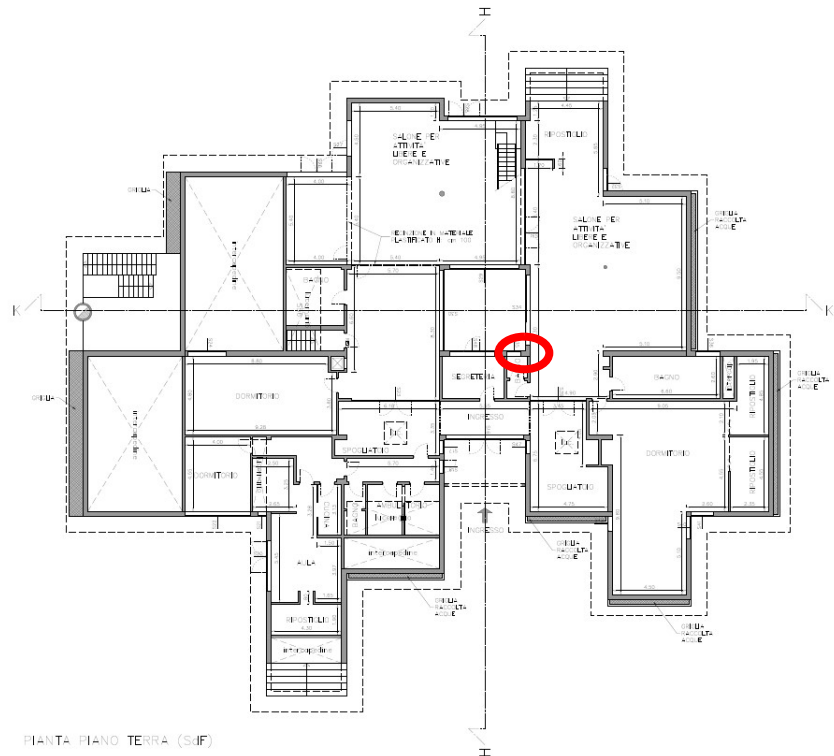


TIPO DI INTERVENTO REALIZZATO: Eseguito come da progetto senza variazioni.

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

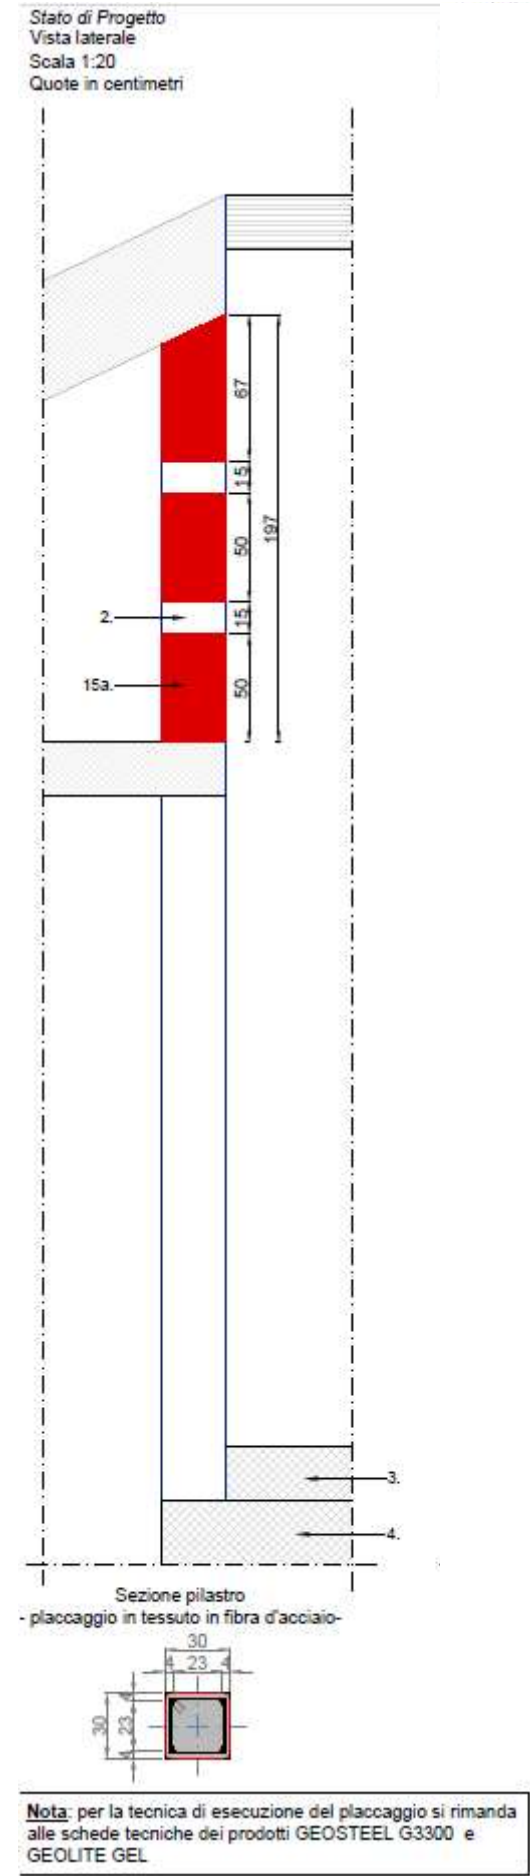


Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI IN VARIANTE DURANTE IL CORSO DELLE OPERE A CAUSA DI SITUAZIONI IMPREVISTE/IMPREVEDIBILI DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA


INTERVENTI SUI SETTI

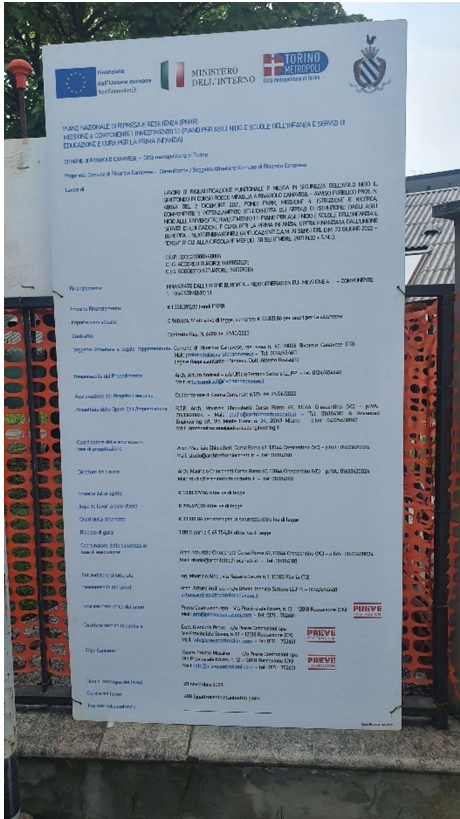

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

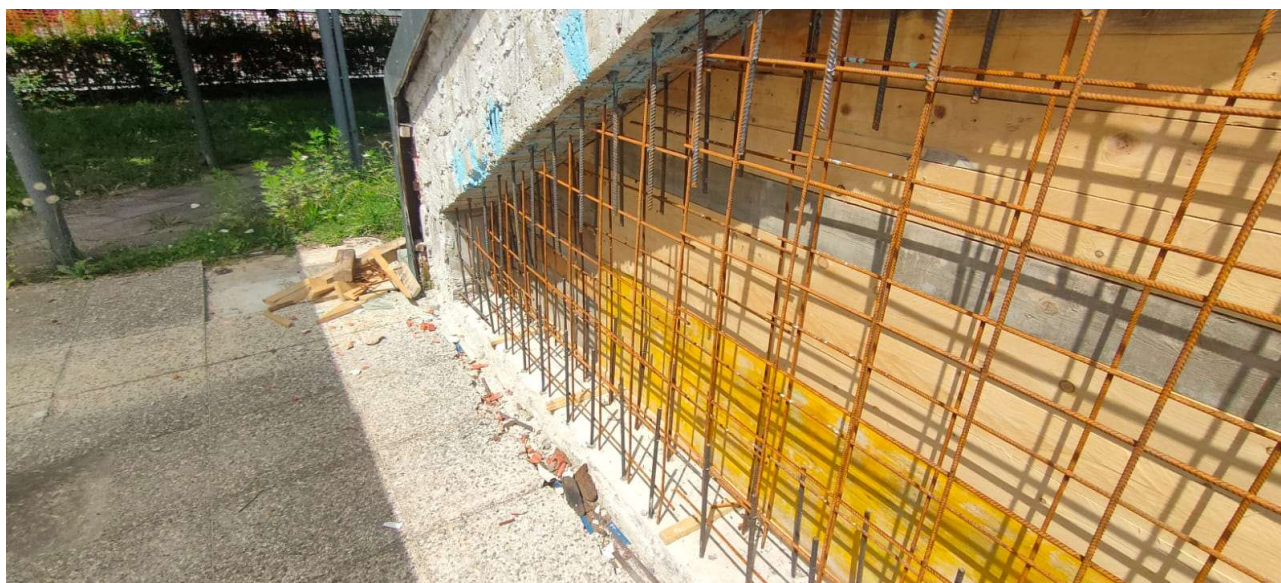

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

INTERVENTI SU PILASTRI



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI


Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

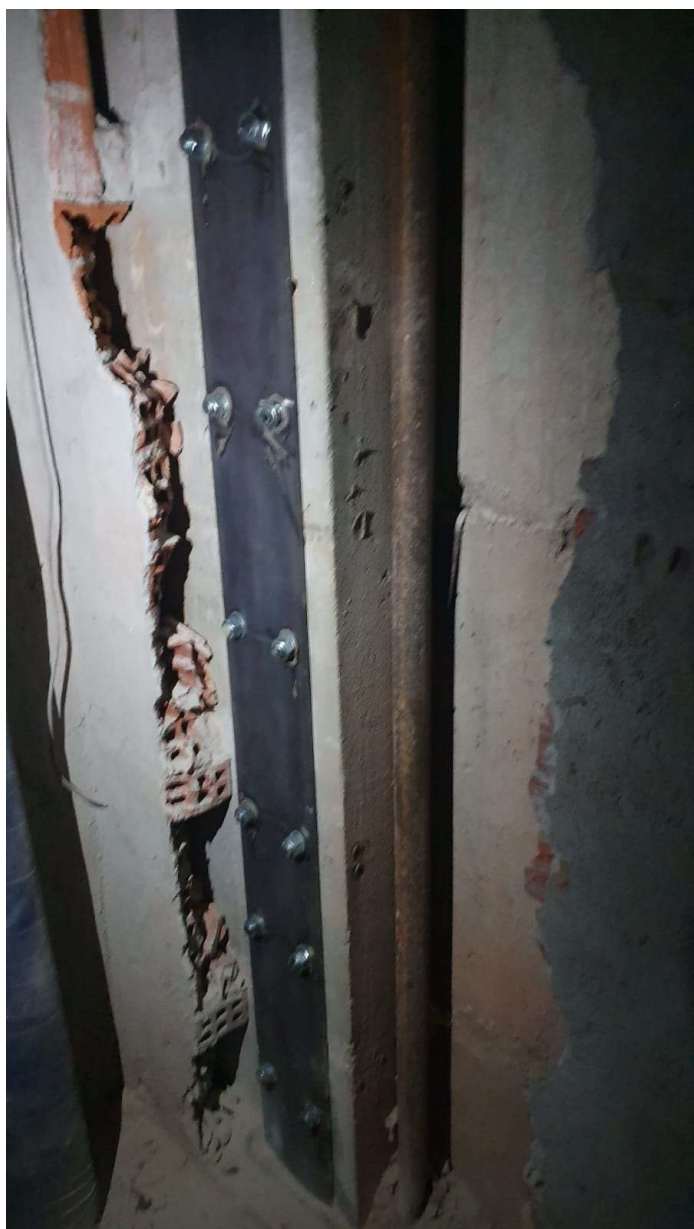

Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese



Allegato A – REPORT INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE_PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE LAVORI: ARCHITETTO MAURIZIO CHIOCCHETTI

Asilo Nido “Il Girotondo” – Rivarolo Canavese

